

Примечание:

Окрас Капот, ПЛК, ЛД, ЗЛК, Крышка багажника ЗПК. Нет верхней левой подушки, нет водительской шторки, и сварной шов имеет сильные трещины(следы некачественного ремонта).

Технический осмотр

Примечание:

Не горит лампа доп стопа, повторитель поворота в левом зеркале. Сколы , затерто ветровое стекло. Не работает подсветка в козырьках. Не работает обогрев зеркал. Затерты и загрязнены обивки салона, потолка, обивки багажника и ковролин. Отваливается кнопка выключения магнитолы. Плохо открывается капот. Отваливается ручка открывания капота. Масло двс отсутствует на щупе. Масляное запотевание передней крышки ДВС и маслозаливной горловины. Изношены ПГД. ПТК 95% износа. опорные подшипники передних амортизаторов хрустят при повороте руля. ЗТК 25% износа. ЗТД имеют неравномерный износ. Радиатор кондиционера вмят во внутрь, загнуты соты и забиты грязью. Возможно замят радиатор охл двс. Неравномерный износ шин+ трещины на шинах. Сильно замяты соты интеркуллера. Литые диски имеют повреждения. Надрыв задних с/блоков передних нижних рычагов. Масляное запотевание передней части акпп снизу. Коррозия системы ОГ. Масляное запотевание передней крышки двс и в районе прокладки ГБЦ. Сломан передний правый подкрылок. Сгнил глушитель системы ОГ. Болтается трубка с пластиковым кронштейном внутри заднего правого подкрылка.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	