

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

окрас : капот ппк. Плк

3. Технический осмотр**Примечание:**

установлено лобовое стекло без обогрева, масла в ДВС минимум, требуется ТО, антифриза меньше минимума, замена тормозной жидкости, замена масла ГУР, течь клапанной крышки, замена АКБ, вибрация по кузову(замена опор ДВС), ошибки в прошлом удалены, при повторе углубленная диагностика, замена ПТД+ПТК+ЗТД+ЗТК, обслуживание суппортов, замена радиатора А\С(поврежден), люфт правой рулевой тяги и наконечника, люфт правой шаровой опоры, течь поддона ДВС, течь на стыке ДВС и КПП, отслоение сайлентблоков задней подвески, (замена всех рычагов) - эксплуатация не рекомендуется, замена втулок и стоек заднего СПУ, отгнила термозащита

прочие работы : диагностика наличия подушек SRS - подушки присутствуют

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	