

Примечание:

Окрас правый борт. Повреждения кузова а\м.

Технический осмотр

Примечание:

ОЖ-40

Отсутствует задний поводок.

Не горят- левый стоп, лев. габарит задний.

Не работает ЦЗ. Нет ручки зад. левой двери стеклоподъемника. Слабый поток отопителя. Отсутствует стояночный тормоз.

Нет на щупе масла ДВС. Заменить торм. жидкость, свечи.

АКБ-зарядить.

Течь масла поддона ДВС. Задний сальник КВ. Сломана площадка вентилятора радиатора ОЖ. Требуется замена ремня

SRS. Неисправен БУ климата.

Заменить стойки стаб. тяги, салентблоки передних рычагов.

ПТК, ПТД-заменить. Заматы соты радиатора кондиционера, трубку подводящую конденсатора, салентблоки пер. рычагов.

Люфт рулевого редуктора. Заменить выпускной коллектор. Коррозия глушителя. Повреждены антигравийная покрытие на днище и порогов ам.

Ошибки- подушки безопасности напряжение эл. питания низкий уровень сигнала. Датчик наруж. темпер. короткое замыкание. Электроника отопителя и клим. установки неисправен блок установки. релевентилятора радиатора ступень 1 обрыв цепи. Блок управления комбинации приборов опросить регистратор событий. напряжение тяговой АКБ низкий уровень сигнала.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет