

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (170-400 мкрн)
Передняя левая дверь:	120-140 мкрн
Задняя левая дверь:	120 -140 мкрн
Заднее левое крыло:	120 -140 мкрн
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (250-300 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	120-140 мкрн
Задняя правая дверь:	130-160 мкрн
Передняя правая дверь:	О (170-800 мкрн)
Переднее правое крыло:	120-150 мкрн
Порог правый:	
Капот:	120-150 мкрн
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	150-160 мкрн
Люк / панорама:	

Примечание:

1. Комплектация: titanium (Комби, парктроник перед-зад, электропривод багажника, бесключевой доступ, кнопка запуска) 2. ПТС: Дубликат, есть копия оригинала 3. Владельцы: 3 4. Кол-во свободных полей: 4 5. Гарантия:- нет 6. Сервиса: - да 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): - да 9. Программа импортера: нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: пер. лев. крыло, крышка багажника, пер. правая дверь 12. Повреждения:-
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Тускло светит ближний свет; 2. Не работает обогрев правой стороны ветрового стекла; 3. Омыватель фар не работает; 4. Шины-износ средние; 5. Передняя часть: обрыв с/блоков; рулевая рейка-люфт слева; левый наружный пыльник-дырка; 6. Задняя часть: отслоение с/блоков; 7. Следы ремонта ДВС; 8. Вин номер коррозия; 9. Ошибки по ДВС: P0217 - перегрев ДВС (после ремонта); 10. Передние тормозные диски-износ средние; 11. Не работает кондиционер; 12. Проверка сцепления-тест-драйв; 13. Повреждена обивка сиденья заднего правого; 14. Состояние подушек ДВС: гидроопора ГРМ износ; 15. Подтекание антифриза с патрубком под генератором; Сломан штуцер воздушного патрубка;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да