

Примечание:

Вторично окрашены задние крылья, задняя правая дверь, заменён капот, по периметру кузова царапины и сколы
Не горит задний левый фонарь, заменить щетки стеклоочистителя, не работает обогрев наружных зеркал, не работает стояночный тормоз (заменить тросы), не работает кондиционер, не корректно работает модуль управления стеклоподъемниками (зависают кнопки и работают не с первого раза), заменить тормозную жидкость, жидкость ГУРа, приводной ремень, заменить свечи зажигания, течь поддона ДВС и масляного фильтра, заменить ролик натяжителя приводного ремня (износ), код ошибки P0140 - второй датчик кислорода (забит катализатор), не работают заслонки климатической системы, заменить передние и задние тормозные диски, стук передних амортизаторов (+люфт опор), течь задних амортизаторов, клинят передние тормозные суппорта, остаток задних тормозных колодок 35%, люфт (стук) рулевой рейки, течь поддона ДВС, течь масла КП, течь сальника правого привода, забит катализатор, плохо закреплена защита картера ДВС (на пластиковых хомутах), трещины на с/б задней балки, не закреплена тормозная трубка заднего контура (слева) - трется о балку. **Эксплуатация а/м до ремонта не безопасна.**