

Примечание:

Окрас – весь кузов, местами 400-1200(без проёмов), крыша 200, капот и пер пр.кр.20-40 Повреждения – морда в сколах до коррозии, потёрты бампера, остальное эксплуатационного характера, скол на лобовом с 5р монету/ЭБУ ОТ ДРУГОГО А\М.

Технический осмотр

Примечание:

1.Затерта обивка водительского сиденья.2.Не работаю парктроники задние.3.Свист шланга рециркуляции в районе насоса гура.4.Отсутствует передняя правая колесная шпилька.5.Износ тормозных дисков.6.Осточная толщина ПТК , ЗТК 2-4 мм.7.Следы масла на передней крышки привода ГРМ.8.Раслаивание сайлентблоков задних продольных рычагов.9.Дребезг , шум в левом глушителе.10.Погнут кронштейн выхлопной системы в передней части.11.Затерто лобовое стекло.12.Износ подушек радиатора.13.Погнуты пыльники передних тормозных дисков.14.коды ошибок в приложении к з\н, частично обнулены, VIN а\м в заказ наряде не совпадает с VIN сканирования.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	