

Примечание:

ам без окраса

Технический осмотр

Примечание:

Не горит левая подсветка номерного знака.
Уровень масла в ДВС на минимуме.
Отсутствует прикуриватель.
Течь ОЖ из расширительного бачка.
Масляное запотевание на трубках охлаждения масла АКПП.
Пониженная компрессия в 1 цилиндре.
Масляный нагар на свече зажигания 1 цилиндра.
Неравномерная работа ДВС.
Сломаны оба передних брызговика.
Масляная течь в соединениях интеркулер/патрубки наддува.
Частично отсутствует и поврежден дефлектор переднего бампера.
Поврежден локер переднего правого колеса.
Повреждена нижняя часть переднего бампера.
Масляное запотевание в районе передней крышки ДВС.
Замят правый порог.
Износ ЗТК - 80%
Износ ЗТД.
Компрессия:
1 цил. - 10,0
2 цил. - 17,1
3 цил. - 17,2
4 цил. - 17,0

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да