

Кузов: сколы, мелкие потертости.

Окрас: вся

Диагностика:

История приобретения/обслуживания: Куплен у ОД, обслуживание в проф. Сервисе.

Результат КД: Ветровое стекло треснуто. Обивки сидений, потолка, напольного покрытия, багажного отсека сильно загрязнены. Проседание опор ДВС. АКБ требуется зарядить и проверить. Течь патрубка турбины, течь поддона ДВС, поддона АКПП, заднего сальника коленвала. Следы некачественного ремонта (сварной шов) на кронштейне крепления генератора. Течь радиатора ДВС. Разрыв с/б передних продольных рычагов. Люфт шаровых соединений верхних рычагов переднего моста. Растрескивание с/б передних поперечных рычагов. Растрескивание всех с/б элементов подвески заднего моста. На передних лонжеронах следы сварки, на передней панели и усилителях брызговика переднего слева и справа сварные швы и ржавчина из под герметика. Отсутствуют SRS активного капота. Множественные ошибки по эл. тесту.

ДОП ИНФО: Новый АКБ, Новые тормозные диски и колодки,

ПТС: Дубль Кол-во владельцев: 5