

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Красилась вся. ПТ дубликат

3. Технический осмотр

Примечание:

ТПК - 60-70%, ЗТК - барабанные, замена ПТД, свечи в норме, замер компрессии невозможен в связи с конструктивной особенностью расположения свечей, не работает А/С, люфт в маятниковом рычаге средней рулевой тяги, замена: стоек переднего стабилизатора, пыльников: левого внутреннего и наружного правого ШРУСов; отгнил кронштейн правого заднего амортизатора от рамы (амортизатор - не закреплен), сломана антенна, обрыв датчика ABS переднего левого колеса, периодический стук в верхней части ДВС (возможно гидрокомпенсаторы), многочисленная сквозная коррозия кузова и рамы, разбито л/с.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да