- 1. Комплектация: INFORM
- + ПТФ
- + ЛИТЫЕ ДИСКИ
- + УПРАВЛЕНИЕ НА РУЛЕ
- + ПОД РУДЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
- + ПОДОГРЕВ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
- + КЛИМАТ КОНТРОЛЬ ДВЕ ЗОНЫ
- + ЗАДНЫИ ПАРКТРОНИК
- 2. ПТС: ОРИГИНАЛ
- 3. Владельцы по кол-ву регистраций: 1
- 4. Кол-во свободных полей: 1
- 5. Программа импортера:
- 6. Гарантия: Нет
- 7. Кол-во ключей: 3
- 8. Сервисная книга: Да / В А/М
- 9. Обслуживание/Последнее ТО: САМОСТОЯТЕЛЬНО
- 10. Наличие активного сервисного пакета: НЕТ
- 11. Пробег подтверждение: Автотека, интернет-ресурсы,
- 12. Секретки/Метки на запуск ДВС: Описание системы, комбинации
- 13. Покраски и работы: «ОКРАС АВТОМОБИЛЯ ПО СТАНДАРТАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ».
- 14. Повреждения: На элементах кузова/стеклах/колесных дисках/декоративных элементах присутствуют сколы, вмятины, легкие царапины. На элементах интерьера присутствуют царапины, потертости и прочие следы эксплуатации.

## 15. Диагностика:

Радиатор кондиционера: Загрязнён; ДВС. Жидкости: Долить заменить; ПЧ. Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Сайленблоки надрывы; Работа АКПП/CVT (вариатор)/РКПП/DSG: P0776,P0868 регулировка вспомогательного давления.; Система охлаждения. Жидкости: Долить; Внутренний осмотр: Жёстко и долго грузится АКПП при переключении селектора с D в R и обратно. Люфт пром вала.; Радиатор охлаждения ДВС: Течь антифриза; Проверка под капотом: Запотевание клапанной крышки. Шум с роликов приводного ремня.; Передние ПТФ: Разбито стекло лев птф.; Рулевая рейка/рулевой редуктор: Люфт; ПЧ. Амортизаторы, отбойники, пружины: Порван пыльник правого амортизатора; Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механикомдиагностом): Горит ЧЕК.; 3Ч. Приводные и карданный валы: Левый сальник обильное запотевание.; Подсветка номера: Не горят лампы; Приводные ремни: Заменить трещины.; КПП: Стык АКПП и РКПП запотевание.; Стеклоподъемники: Люфт водит, посторонние звуки при опускании; Раздаточная коробка: Ркпп запотевание.; Обивка сидений:

Водит протёртые,потёртости.; Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть: Запотевание перед крышки ДВС. Стык ГБЦ и блока цилиндров запотевание. Запотевание теплообменника. Люфт приводных валов; Ветровое стекло: Трещины сколы замена; ПЧ. Карданные валы: Правый внутренний пыльник давит смазку.