

### Примечание:

3.0 (333 л.с.) АКПП 2013 г.в

128458 км

3 хоз. ПТС дубликат

Комплектация:

АКТИВНЫЙ ПАРКОВОЧНЫЙ АССИСТЕНТ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ ПРАВ. С ЭЛ.-РЕГУЛИРОВК. И ПАМЯТЬЮ ПАКЕТ ПАМЯТИ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА УСТР-ВО ПРЕДУПРЕЖД.СТОЛКНОВЕНИЯ (FCW) ПАКЕТ ПАМЯТИ (ВОД.СИДЕНЬЕ, РУЛ.КОЛОНКА И ЗЕРКАЛО) ПАНОРАМНЫЙ СДВИЖНОЙ/СТЕКЛЯННЫЙ ЛЮК СИСТЕМА КРУГОВОГО НАБЛЮДЕНИЯ (SURROUND VIEW) РАСПОЗНАВАНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ COMAND DVD APS С НАВИГАЦИЕЙ ПАКЕТ ФУНКЦИЙ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА KEYLESS - GO ПАКЕТ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПАРКОВКИ

Кузов: сколы, царапины, притёртости.

Окрас:Без окраса.

Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ

1 кузовной ремонт Регистрация на юрлицо

Замена

ОБЛИЦ НИЖ БАМПЕР ЗДН

МОЛДИНГ БАМПЕРА

БАМПЕР З - С/У

БАМПЕР З - РАЗОБРАТЬ/СОБРАТЬ (СНЯТ)

ДОП: БАМПЕР З - РАЗОБРАТЬ/СОБРАТЬ

## Технический осмотр

### Примечание:

Результаты диагностики: Правая лампа XENON горит красным цветом. Подклинивают форсунки омывателя передних фар. В подсветке правой накладке порога не работает один передний диод. Не работает обогрев левого зеркального элемента. Обивки сидений сильно затерты. Грязная шторка панорамно-сдвижного люка. Тугой ход панорамно-сдвижного люка. актуальная ошибка по сервозакрыванию двери водителя, задней левой двери и задней правой двери. Низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. АКБ 2013 года-проверку проходит. Актуальные коды неисправностей P001685, P002177 "Положение впускного распредвала слева и справа отличаются от заданного значения" - требуется с/у передних крышек и проверка базового положения; P227F00, P228000 "поток массы воздуха имеет нарушение- требуется доп. диагностика. ПТК 9,0мм, ЗТК 2,0мм- требуется замена. Радиаторы охлаждения ДВС загрязнены- требуется очистка. Заклинили тяги уровня положения кузова сзади- требуется замена и калибровка уровня кузова.

## Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да