

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

1.Комплектация: Климат 2 зоны, кожа, ксенон 2.ПТС: ОРИГИНАЛ 3.Владельцы по кол-ву регистраций: 4 владельца 4.Кол-во свободных полей: 0 5.Программа импортера: нет 6.Гарантия: Нет 7.Кол-во ключей: 2 ключа 8.Сервисная книга: Нет 9.Обслуживание/Последнее ТО: ТО у не ОД 10.Пробег подтверждение: автотека ок 11.Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 12.Покраски и работы: левые двери / заднее левое крыло / передняя правая дверь с ремонтом 1000+ микрон, переднее левое крыло с ремонтом 650 +, окрас крышки багажника и задней правой двери 13.Повреждения: вмятины на капоте и крышке багажника, сколы ГОРИТ ИНДИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ SRS, сломан корпус левого зеркала, множественные тычковые вмятины по кузову. Окраска выполнена не качественно

3. Технический осмотр

Примечание:

14.Диагностика: Течь корпуса термостата. Нет буксировочной проушины. Сломано крепление левого зеркала. адний левый ремень безопасности заблокирован. Болтается кожух зад. лев. ступицы. Замяты соты радиатора кондиционера. Трещина лобового стекла. Компрессия- 11,1 9,3 9,7 11,5 Резина предельный износ. Поломаны облицовки днища, заменить лев. передний подкрылок. Большинство ошибок из-за разряда АКБ. Покрытие датчика 2 уровня топлива слишком высокое сопротивление. Задний левый датчик парковочного ассистента обрыв цепи. Датчик парковочного ассистента, передний левый обрыв цепи. рекомендована замена цепи ГРМ (сможет поехать и с такой) 15.Резина: Нет 16.Дополнительное оборудование:

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет