

**Примечание:**

Покраски и работы: Без окраса ( но автотеке показывает что заднюю дверь снимали , хотя по петлям все ок)  
Повреждения: Потергость Бардачка, мелкие царапинки на передней части ам

**Технический осмотр**

**Примечание:**

Выполнена проверка цилиндров Эндоскопом. Выявлены задиры-прихваты поршня первого цилиндра. Течь антифриза по стыку ГБЦ и ДВС сзади по середине. Рекомендуется дефектовка ДВС. Течь антифриза по прокладке помпы к ДВС. Рекомендуется замена прокладки. Дефектовка ДВС выполнена. Результат: Двигатель ремонтировался в сторонней организации. 1)задиры третьего цилиндра, первый цилиндр, небольшие задиры 2)4-й цилиндр перегильзован – нарушение технологии ремонта. **Рекомендации- замена блока цилиндров в сборе.** стук в районе рул колонки при вращении руля. на момент диагностики не вкл. А/С. высокий уровень масла. высокий уровень О/Ж. коррозия ЗТД. реком регулировка УУК. разрушение сот радиатора кондиционера. замена покрышек. течь антифриза с помпы. утечка масла на стыке ГБЦ и блока.

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	