

Примечание:

Окрас – плк(до200),плд(до300),злд(до400)+внутр проем до 300),злк(до 400), левый порог, к.багажника(до200)+съем (присутствуют следы ремонта задка.)ДТП было предположительно в левую заднюю часть. злд менялась, плд(до 300), плк(до300), капот, пер. крылья, лобовое-менялось. Повреждения – сколы по кузову, царапины, притертости по бамперам, очаги коррозии над лобовым стеклом, облезание лкп по аркам, очаги коррозии на к.багажника, трещина пл птф, следы ремонта задней части а.м. боковых подушек в а.м. нет. (лонжероны целые)

Технический осмотр

Примечание:

- 1.Трещины стекол ПТФ, левая ПТФ не работает.
2. Рекомендуются химчистка салона.
3. Повреждение обшивки задних дверей.
4. Коррозия петель лючку топливного бака.
5. Износ обивки багажного отделения.
6. Разрушение и оплавление трубки вентиляции бензобака.
7. Следы масла на поддоне ДВС, требуется переклейка поддона и дальнейшая диагностика.
8. Износ клемм АКБ, рекомендуется замена клемм.
9. Отсутствуют крепежные элементы АКБ.
10. Посторонний шум при работе ДВС. Требуется проверка и регулировка зазоров клапанов, требуется проверка цепи ГРМ.
11. Нарушение изоляции моторного жгута проводки, не корректное размещение проводки в подкапотном пространстве
12. Отсутствует воздуховод воздушного фильтра
13. Следы масла на клапанной крышке ДВС. Требуется замена прокладки клапанной крышки.
14. Отсутствует упор капота
15. Установлена проставка под передним датчиком кислорода.
16. Отсутствуют подушки безопасности боковые
17. Люфт ПП подшипника ступицы
18. Коррозия передних тормозных дисков
19. Коррозия задних тормозных дисков
20. Разрушение переднего сайлентблока ПЛ рычага.
21. Стук ПЛ стойки стабилизатора
22. Люфт вала рулевой рейки
23. Следы масла на РКП
24. Коррозия выпускной системы.
25. Разрушение сайлентблоков продольных рычагов задней подвески
26. Следы масла на заднем редукторе, требуется замена сальника правого привода заднего редуктора.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да