

Примечание:

Окрас плк,плд,злд. Скол на злд, ветровом стекле. царапины на бамперах.

Технический осмотр

Примечание:

резина изношена почти, износ птк 20% зтк 80% + замена ЗГД, замена опорных подшипников, коррозия передних амортизаторов, замена пп подшипника, замена задних амортизаторов - течь, поломана защита правого продольного рычага задней подвески, а в торая защита отсутствует, замена с/б поперечных рычагов задней подвески, замена нижней опоры акпп (косточки) - надрывы, течь масла со - впуска, маслоотделителя поддона двс, над компрессором кондея, корпуса масл фильтра, сломаны все болты в переднем левом кронштейне защиты двс, порвана сетка гофры глушителя, повреждена левая защита днища, нижняя часть пл подкрылка повреждена, ошибки по двс статические - п80 клапан абсорбера бака, система впуска недостаточный расход воздуха, по усилителю рул управления статическая датчик G85 угла поворота рул колеса, не горит 1 подсветка номера, акб зарядить, 2 ключа, горит сервис по замене масла, свечи ок компрессия ок, эндоскоп ок, масло минимум, треснуты обе передние фары, замена лобового + щётки 3 шт, замена вод стекла + молдинг, сломан крепление правого козырька, прикуриватель не фиксируется, горит неисправность ESP и руля, был ремонт цпки или переклеивали крышку гбц. При последнем запуске был грохот в районе цепи ГРМ

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да