

Примечание:

Landrover Range Rover, 2009 (дорест) 4.2 (395 Л.С.) ПРОБЕГ 216 000 КМ, 4 ВЛ,ПТС ДУБЛИКАТ, ГОРИТ ЧЕК, Ам без окраса.

Технический осмотр

Примечание:

замена компрессии обнаружено №1-11,2бар№2-12бар№3-12,2бар№4-12,2бар№5-13бар№6-12,9бар№7-13,1бар№8-13бар. При осмотре видео эндоскопом повреждении поршней и стенок гильз не выявлено. При проведении технического осмотра обнаружено: Износ передних тормозных колодок 50 % ост. 7 мм .минимум (3 мм), Износ задних тормозных колодок 100 % ост. 3 мм. минимум (3 мм); Толщина передних тормозных дисков 27 мм (мин 27 мм) износ100 % . Задних тормозных дисков 17,5 мм (мин. 17 мм) Износ 95 % ; высота протектора шин 5 мм.; рекомендуется замена передних тормозных дисков, задних тормозных дисков и колодок, неисправность дюзы омывателя ветрового стекла (очистка), не держит стояночный тормоз (диагностика),затруднённая работа левого зеркала заднего вида (чистка смазка механизма),посторонние звуки в рулевой колонки при вращении рулевого колеса (диагностика),загрязнение тормозной жидкости (замена) , загрязнение и запах гари жидкости ГУР (замена),разрушение уплотнителей стекла на крышке багажника (замена уплотнителей),сильное загрязнение радиаторов охлаждения (очистка радиаторов со снятием), загрязнение пневмобаллонов (очистка),сильное запотевание на стыке АКПП и ДВС (снятие АКПП для диагностики),сильное запотевание шлангов охлаждения мысленного радиатора ДВС (замена шлангов), запотевание шлангов охлаждения АКПП (замена шлангов. Обнаружен код неисправности P0735-00 не совпадение передаточных чисел 5 передачи(требуется дополнительная диагностика), АКБ требует заряд при 25А 57мин с последующей проверкой.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	