

Примечание:

Повреждения: замят капот, передний бампер порван, передний усилитель бампера помят, задний бампер отсутствует, задняя панель помята, порог замят. Дополнительное оборудование: установлен монитор, камера заднего вида, сигнализация с обратной связью. Кузов а\м без окраса.

Технический осмотр

Примечание:

подсветка гос номера отсутствует вместе с бампером
требуется регулировка стояночного тормоза
не штатная аудиосистема
заменить тормозную жидкость
заменить приводной ремень
не герметичны свечи зажигания заменить
забита вентиляция картерных газов
P037-2-ой датчик кислорода
течь передних амортизаторов-начальная стадия
деформация радиатора охлаждения двс и конденсора
запотевание поддона двс
запотевание заднего сальника коленвала
заменить масло в акпп-горелое
передний и задний усилители бамперов деформированы
задняя панель кузова повреждена с разрывом металла
капот поврежден

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да