

1. Комплектация: кондиционер, задние парктроники , электро зеркала, передние стеклоподъёмники
2. ПТС: дубликат
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 7
4. Кол-во свободных полей: 0
5. Тип закупки: Выкуп
6. Программа импортера: Нет
7. Гарантия: Нет
8. Сервисная книга: нет
9. Обслуживание/Последнее ТО: самостоятельно
10. Пробег подтверждение: интернет ресурсы
11. Кол-во ключей: 2 ключа
12. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
13. Покраски и работы: капот, 2 передних крыла
14. Повреждения: сколы и царапины по кузову, сколы на лобовом стекле, скол на капоте, скол на ппк, зацвел хром на решётке радиатора
15. Диагностика : 1. Требуется замена лампочек передних габарит 2. Сколы и потертости на лобовом стекле 3. Масло в ДВС выше МАХ. 4. Рекомендуются замена приводного ремня и натяжного ролика 5. Сломаны кронштейны расширительного бачка системы охлаждения (требуется замена бачка) 6. Течь масла из под датчика положения КВ 7. Запотевание компрессора А/С 8. Течь шлангов охлаждения КПП 9. Срабатывала безопасность во всех НПБ и ремнях безопасности установлено сопротивление (обманки) 10. Износ ПТК 20% 11. Требуется замена ПТД и ЗТД 12. Износ ЗТК 40% 13. Запотевание переднего левого амортизатора 14. Деформирован радиатор А/С требуется замена 15. Требуется замена рулевых тяг 16. Удален катализатор 17. Видны следы ремонта переднего левого лонжерона 18. Следы некачественного кузовного ремонта передней части а/м шпатлевка на швах передней панели кузова