

ГУР, 2 подушки, электростекла

1. Владельцы: 1
2. ПТС: оригинал
3. Кол-во свободных полей: 3
4. Гарантия: НЕТ
5. Последнее ТО по сервисной: СМ СК и заказ-наряды
6. Кол-во ключей: 2
7. Прохождение ТО (отметки): ЕСТЬ
8. Программа импортера: нет
9. Секретки/Метки на запуск ДВС: АВТОЗАПУСК
10. Покраски и работы: левая сторона, капот, задний борт, правый борт
11. Повреждения: по возрасту
12. Диагностика: посторонний звук стук при работе ДВС- диагностика * активные ошибки в ЭБУ ДВС; коррозия рамы; износ передних с\блоков; износ птк и зтк ; на левом зеркале не работает указатель поворота; износ птд; запотевание шлангов бочка ГУР; течь п\амортизаторов; течь сальников полуосей * люфт крестовины; течь поддона ДВС , переднего сальника коленвала, передняя крышка ДВС, на стыке ДВС-КПП; течь масла заднего редуктора, люфт хвостовика; Тормозные шланги, трубки: рек замена; заменить блок кнопок нар. зеркал; износ втулок пер. стаб-ра; коррозия глушителя; износ подушек ДВС; Работа наружных замков: не открывается дверь кузова; жёсткий выжим сцепления, рек. замена