

2007г. 2,0 коробка-робот, Тип привода: передний привод, 200 л/с, 5 владелец, 2 ключ

Комплектация: bose, электро привод сидений, задний парктроник, ксенон.

Кузов: сколы по кузову, притертость на ППК.

Окрас: Весь кузов кроме крышки багажника

Диагностика:

Фары: габариты, ближний, дальний свет: Не горят передние габариты; Работа ДВС и катализаторов ОГ:

Ошибки по богатой смеси, присутствие топлива в масле.; проверка номера двигателя: Без осмотра; ДВС.

Жидкости: Запотевание прокладки клапанной крышки, маслоотделителя, шланга вентиляции

картера Поворотник, аварийная сигнализация: Не горит левый повторитель;

ЗЧ. Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры: Изношены все с/б; ЗЧ. Колодки тормозные: Износ; ПЧ.

Колодки тормозные: Износ 70%; ЗЧ. Диски тормозные: Износ; Работа ABS и ESP: Неисправность блока

ABS Ошибка в работе датчика угла поворота;

ПЧ. Диски тормозные: Износ; ПЧ. Амортизаторы, отбойники, пружины: Оторваны отбойники;

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом): Заменить

адсорбер паров топливного бака ; Поддон ДВС/сальники коленвала: Течь поддона в передней части ;

Подсветка номера: Не горит один плафон; КПП: Запотевание корпуса масляного фильтра АКПП; Работа

системы климат-контроля: Ошибка в работе вентилятора приточного воздуха; Свечи зажигания:

Присутствует масляный нагар на свечах; Фонари: Не горит левый фонарь; Стеклоподъемники: Не работают;

Парктроник задний: Неисправен; Обивка сидений: Затера; Подушки ДВС: Порвана центральная опора;

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть: Не работает Drive select, закисли

тяги корректоров уровня кузова; Наличие НПБ системы SRS: Без осмотра;

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть: Оторваны задние подкрылки,

задевают за колеса;

Ветровое стекло: Сколы/царапины; Омыватель фар: Не работает; Двигатель. Эндоскопирование цилиндров:

Натертости на стенках цилиндров; Турбонагнетатель: запотевание стыка холодной части турбины и

напорной магистрали; Система вентиляции: Ошибка в работе вентилятора приточного воздуха;