

Описание

Комплектация: Е 500 ЕНТИЛЯЦИЯ,ПАМЯТЬ ВОДИТЕЛЬНОГО,ПАНОРАМНАЯ КРЫША С ЛЮКОМ,ПНЕВМО ПОДВЕСКА

ПТС: оригинал

Владельцы по кол-ву регистраций: 4

Кол-во свободных полей: 0

Кол-во ключей: 2

Повреждения: сколы соответствующие пробегу.

Диагностика

Работа ДВС и катализаторов ОГ: Пропуски воспламенения 7го цилиндра, неустойчивая работа ДВС на холостом ходу.;

ДВС. Жидкости: Запотевание клапанных крышек, запотевание правой крышки ГРМ, масляное запотевание впускного тракта.;

ПЧ. Колодки тормозные: Износ ПТК 40%;

ЗЧ. Колодки тормозные: Износ ЗТК 80%;

ПЧ. Диски тормозные: Износ ПТД 80%;

ЗЧ. Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры: Трещины на сайлентблоках задних рычагов;

ЗЧ. Диски тормозные: Износ ЗТД 80%;

Рулевая рейка/рулевой редуктор: Люфт подушек рулевой рейки, рекомендуется замена.;

Шины/колесные диски: Неравномерный износ покрышек, рекомендуется РУУК.;

Насос ГУР. Жидкости: Рекомендуется замена жидкости гур (обильное количество стружки).;

Люк крыши: Нарушена логика работы механизма открывания люка.неисправна задняя шторка панорамной крыши;

Поддон ДВС/сальники коленвала: Течь и обильная коррозия поддона ДВС;

Раздаточная коробка: Запотевание РКПП;

Распечатка результатов диагностики: Множественные исторические ошибки;

Наружные зеркала: неисправны механизм автоматического складывания наружных зеркал.неисправны механизмы регулировки наружных зеркал;

ПЧ. Карданные валы: Люфт шлицевого соединения переднего карданного вала в раздаточной коробке.;

Двигатель. Эндоскопирование цилиндров: Выполнено эндоскопирование стенок цилиндров, выявлены задиры и повреждения стенок цилиндров, требуется кап. ремонт двс.;

Ремень, цепь ГРМ: Растянута цепь привода ГРМ.;