

Описание

Отсутствуют фронтальные подушки безопасности!!

Opel Antara 3.2 AT (227 л.с.) 4WD, 2009 г.в. 146 374 км, цвет серебристый.

Комплектация: Датчик дождя и света

Задняя камера, ткань, климат

ПТС: ДУБЛИКАТ

Владельцы по кол-ву регистраций: 4

Кол-во свободных полей: 4

Кол-во ключей: 2 ключа

Покраски и работы: капот, плд, крышка багажника, зпк, ппк, ппд

Диагностика

Работа ДВС и катализаторов ОГ: Ошибка по кислородному датчику и по клапану регулировки впускного коллектора;

ПЧ. Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Отслоение и надрывы задних сайлентблоков нижних рычагов передней подвески;

Радиатор охлаждения ДВС: Течь;

Тормозная система. Жидкости: Тор. Жидкость красного цвета рекомендуется замена с промывкой тор. Системы;

ЗЧ. Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры: Надрывы и отслоение во всех сайлентблоках рычагов задней подвески;

Передние ПТФ: Не работает;

Радиатор охлаждения АКПП: Течь;

Парктроник передний: Не работают;

Насос ГУР. Жидкости: Уровень выше максимума и обильное запотевание бочка ГУР;

Работа SRS (AirBag): Обрыв ;

ЗЧ. Отбойники, амортизаторы, пружины: Запотевание заднего левого амортизатора;

Рулевая рейка/рулевой редуктор: Течь рулевой рейки и трубок гидравлики ;

Поддон ДВС/сальники коленвала: Запотевание;

Передняя панель кузова: Визуально видны следы ремонта передней части ;

Приводные ремни: В трещинах рекомендуется замена ;

Задний редуктор: Течь приводных сальников ;

КПП: Течь АКПП;

Наружные зеркала: Нарушена корректность работы наружных зеркал по регулировке право лево;

Парктроник задний: Не работают;

Распечатка результатов диагностики: Ошибки См лаунч;

Наличие НПБ системы SRS: Отсутствует подушка безопасности фронтальная переднего пассажира.

Отсутствует подушка безопасности фронтальная в рулевой колонки, провода болтаются;

Ветровое стекло: Царапины;

ПЧ. Карданные валы: Порван пыльник ШРУС карданного вала.;

Передний редуктор: Люфт подшипника угловой пары правого привода;

Омыватель фар: Не работает;

Пыльники днища кузова: Отсутствует;

Стояночный тормоз: Сладкая эффективность работы стояночного тормоза;

Аудиосистема (мультируль): Не работают кнопки аудиосистемы на центральной панели ;