

1. Комплектация: мультимедиа с цветным дисплеем,мультируль,подогрев сидений,центральный замок,
2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 2 (по факту 1 муж и жена)
4. Кол-во свободных полей: 2
5. Гарантия: Нет
6. Кол-во ключей: 2 ключа
7. Сервисная книга: Нет
8. Обслуживание/Последнее ТО: самостоятельно на 225 000 кап ремонт двигателя
9. Пробег подтверждение: Автотека, заказ-наряды
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: окрас ПЛК,ЗПД,ЗПК
12. Повреждения: вмятина на ЛПК,трещина на лобовом,разбит стопак,замят багажние,дырка в днище
13. Диагностика: Фары: габариты, ближний, дальний свет: Левый ДХО не работает;
Радиатор кондиционера: Замятие, запотевание конденсатора. Рекомендуется замена;
ДВС. Жидкости: Просрочен интервал замены масла, рекомендуется замена по качеству масла.;
Работа АКПП/СVT (вариатор)/РКПП/DSG: Увеличенное время включения передачи сопровождается толчком. Состояние соответствует пробегу;
- ЗЧ. Колодки тормозные: Остаток ЗТК 20%(3мм) , рекомендуется замена.;
- ПЧ. Колодки тормозные: Остаток ПТК 10% (2мм), необходима замена.;
- Радиатор охлаждения ДВС: Запотевание, замятие сот интеркулера - рекомендуется замена.;
- Система охлаждения. Жидкости: Течь линии охлаждения турбокомпрессора.;
- ЗЧ. Диски тормозные: Износ ЗТД 60%;
- Передние ПТФ: Потеря светопропускаемости стекла ПТФ!;
- ПЧ. Диски тормозные: Износ ПТД более 2 мм, рекомендуется замена;
- ЗЧ. Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры: Растрескивание сайлентблоков задних нижних рычагов, рекомендуется замена.;
- ПЧ. Амортизаторы, отбойники, пружины: Течь передних амортизаторов, рекомендуется замена.;
- Поддон ДВС/сальники коленвала: Течь переднего сальника коленвала, течь прокладки поддона, течь прокладки второй части поддона, течь фитинга шланга смазки турбокомпрессора. Рекомендуется замена и переуплотнение.;
- Задние фонари: габариты, стоп-сигнал: Правый задний фонарь разбит;
- Парктроник задний: Периодическая некорректная работа центрального правого сенсора парктроника;
- Ветровое стекло: Трещина лобового стекла.;
- Турбонагнетатель: Течь холодной части турбокомпрессора. Рекомендуется диагностика эффективности.;
- Наружный замок: Неисправность замка двери переднего пассажира. Ошибки по работе двери багажника (работает на момент диагностики);
- Пыльники днища кузова: Сквозное отверстие корпуса днища в области сидения водителя. Необходимы кузовные работы.;