

Комплектация: Климат, подогревы сидений, лобового стекла, зеркал, салон кожа темная, сидения с эл. Регулировками с памятью, круиз, мультируль, Музыка Harman, эл. Люк, Мультимедиа с навигацией, Пневма. Салон эксклюзив, отделан светлой крокодиловой кожей. На капоте пленка (карбон)

2. ПТС: **Оригинал**

3. Владельцы **по кол-ву регистраций:** **2**

4. Кол-во свободных полей: **1**

5. Гарантия: **нет**

6. Кол-во ключей: **2**

7. Сервисная книга: **8. Обслуживание/Последнее ТО:**

9. Пробег подтверждение:

10. Секретки/Метки на запуск ДВС: **нет**

11. Покраски и работы: **Окрасы: ПЛК, Капот, ППК, ЗПД,ЗЛК- в основном косметика, Крыша (косметика). Есть сколы (на фото)**

12. Повреждения: **Сколы, отсутствует накладка на ручке вод. Двери.**

13. Диагностика: ПЧ. Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Рекомендуется замена задних сайлентблоков нижних

рычагов подвески. ;

Радиатор кондиционера: Рек. мойка радиаторов.;

ДВС. Жидкости: Уровень масла ДВС на MIN, требуется замена.;

Рама а/м: Коррозия рамы (Задняя часть).;

Фары: габариты, ближний, дальний свет: Не горит лампа левого ближнего света. Не горит правый габарит.;

ПЧ. Колодки тормозные: Остаток 50%;

ЗЧ. Колодки тормозные: Остаток 50%;

Радиатор охлаждения ДВС: Рек. мойка радиаторов.;

Радиатор охлаждения АКПП: Рек. мойка радиаторов.;

ЗЧ. Диски тормозные: Требуется замена ЗТД, критический износ\коррозия.;

Рулевые тяги/наконечники: Люфт рулевых тяг и наконечников. Требуется замена.;

Тормозная система. Жидкости: Рекомендуется замена торм. жидкости.;

ЗЧ. Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры: Трещины сайлентблоков задней подвески.;

Рулевая рейка/рулевой редуктор: Люфт рулевой рейки.;

Насос ГУР. Жидкости: Требуется замена жидкости ГУР и Стабилизаторов.;

Шины/колесные диски: Диски разные, присутствуют дефекты, резина разная, присутствует износ.;

Парктроник передний: Не работает. Требуется доп. диагностика.;

Работа SRS (AirBag): B0002-1b Фронтальная подушка безопасности водителя - ступень 2 - управление раскрытием.

Обрыв провода подушки (фото);

Торпедо перешито;

Подсветка номера: Не горит лампа левой подсветки номерного знака.;

ЗЧ. Приводные и карданный валы: Негерметичность левого внутр ШРУСа.;

Приводные ремни: Трещины, рек. замена.;

Свечи зажигания: Рекомендуется осмотр свечей\замена, ДВС работает не ровно на повышении оборотов.;

Раздаточная коробка: Обильное запотевание РКП. Рекомендуется замытие + доп. диагностика.;

Распечатка результатов диагностики: Множество исторических кодов отказа.;

Парктроник задний: Не работает. Требуется доп. диагностика.;

ПЧ. Карданные валы: Негерметичность правого внутр. ШРУСа;

Ветровое стекло: Трещины, рекомендуется замена.;

Панель приборов: Панель перетянута.;

Двигатель. Эндоскопирование цилиндров: Натертости на стенках цилиндров;