

Комплектация: LS, Кондиционер, Электрообогрев боковых зеркал, Подогрев передних сидений, Электростеклоподъёмники передние.

2. ПТС: оригинал
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 1
4. Кол-во свободных полей: 2
5. Программа импортера: нет
6. Гарантия: нет
7. Сервисная книга: нет
8. Обслуживание/Последнее ТО: июль 2021г
9. Пробег подтверждение: автотека
10. Кол-во ключей: 1
11. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет.
12. Покраски и работы: задн.прав.крыло, крышка багажника, задн.лев.крыло, перед.прав.крыло, задн.бампер.
13. Повреждения: Кузов - следы естественной эксплуатации.
14. Диагностика ДВС. Жидкости: Запотевание клапанной крышки.; ПЧ. Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Порван пыльник шаровой опоры правого рычага заменить ; Радиатор кондиционера: Загнуты соты; Радиатор охлаждения ДВС: Мойка; ЗЧ. Диски тормозные: Коррозия выработка; ЗЧ. Отбойники, амортизаторы, пружины: Запотевание амортизаторов.небольшой стук при проезде неровностей.; Насос ГУР. Жидкости: Запотевание насоса ГУР.высокий уровень.; Рулевая рейка/рулевой редуктор: Запотевание.небольшой люфт.; ПЧ. Амортизаторы, отбойники, пружины: Лёгкое запотевание амортизаторов замыть проверить . Небольшой стук при проезде неровностей.; Поддон ДВС/сальники коленвала: Запотевание поддона.обильное запотевание стыка ДВС и АКПП. Течь перед сальника коленчатого вала,возможно попадание масла на ремень ГРМ. Течь водяного насоса системы охлаждения ДВС . Запотевание на перед и задней части блока цилиндров. Запотевание стыка ГБЦ и блока цилиндров.; КПП: Жёстко грузится АКПП на заднюю передачу. При тестовой поездке АКПП несколько раз жёстко переключила передачи при повторной поездке не проявилось.запотевание корпуса АКПП.; Подушки ДВС: Небольшая вибрация просевшие; ПЧ. Приводные валы: Запотевание сальников приводных валов прав лев.; Обивка сидений: Протёрты . Не работает обогрев водительского сиденья; Ветровое стекло: Сколы потёртости.; Напольные ковры: Чистка; Обивка дверей: Потёртости; Обивка потолка: Потёртости загрязнён; Система вентиляции: Повреждены жалюзи водительского воздуховода. АС не холодит углубленная д-ка. Шумная работа мотора . Обильное запотевание компрессора АС замена отопителя