

Причина аукциона: **Ошибки ДВС, Ремней и подушек безопасности, дымность при работе ДВС. 11 владельцев.**

2. Комплектация: обогрев сидений , кондиционер , тканевый сало , передние стеклоподъёмники
3.ПТС: дубль
4.Владельцы по кол-ву регистраций: 11
5.Кол-во свободных полей: 4
6.Программа импортера: нет
7.Гарантия: нет
8.Кол-во ключей: 2
9.Сервисная книга: нет
10.Обслуживание/Последнее ТО: 3000 назад со слов ВЛ
11.Пробег подтверждение: Автотека, СК
12.Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
13.Покраски и работы: вся крашена
14.Повреждения: НЕТ
15.Диагностика: ПЧ. Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Оторваны сайлентблоки.
Шаровые дают смазку.замена ;
Работа ДВС и катализаторов ОГ: P0340 Отчёт;
ДВС. **Жидкости: ДВС дымит**, повышенный расход масла.деффиктовка ремонт-замена.
Заменить масло чёрного цвета.
Обильное запотевание перед крышки ДВС,клапанной крышки,стыка ГБЦ и блока цилиндров.;
Радиатор кондиционера: Трубки АС запотевание
Компрессор АС запотевание.
Погнут радиатор АС.;
Система охлаждения. Жидкости: Ниже минимума.
Люфт вентиляторов охлаждения.;
Внутренний осмотр: Люфт кулисы передач.
Повреждён подлокотник;
Задняя балка: Отслоение надрывы сайлентблоков;
ПЧ. Колодки тормозные: Неравномерный износ.;
ПЧ. Стабилизатор/Стойки/втулки: Порваны втулки стоек СПУ.
Люфт втулок.;
ЗЧ. Диски тормозные: Коррозия ;
Передние ПТФ: Не горит правая лампа.
Разбита правая птф.;
ПЧ. Диски тормозные: Выработка коррозия
Вклине перед левое колесо не крутится углубленная д-ка;
Задние лонжероны: Повреждены ;
Внутреннее освещение: Не работает подсветка щитка приборов.на щитке постоянно горит индикация открытых дверей
Не работает подсветка салона.;
Проверка порогов: Коррозия и повреждения днища АМ;
Рулевая рейка/рулевой редуктор: Люфт.
Щелчки при повороте руля в крайние положения углубленная д-ка.;
Шины/колесные диски: Шины износ замена;
ПЧ. Амортизаторы, отбойники, пружины: Отсутствуют пыльники амортизаторов.
Стук при проезде неровностей.;
Насос ГУР. Жидкости: Высокий уровень.
Течь бачка .
Насос ГУР запотевание.;
Работа SRS (AirBag): P0074 модуль подушки безопасности
0051 модуль вспомогательной подушки безопасности.
0041/0049 преднатяжители ремней;
Работа ремней SRS: Не работает ремень безопасности водителя;
Поддон ДВС/сальники коленвала: Поддон течь.
Стык ДВС и МКПП течь.
Перед сальник коленвала течь;
Приводные ремни: Свист приводного ремня,шум роликов.;
КПП: Запотевание корпуса;