


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

22.12.2023

Марка	Ford	Модель	Focus
Год	01/01/2009	Пробег	253857 км
ВИН	X9FHXXEEDH9E53606	Цвет	Белый
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	12.11.2023/Нет
Предварительная оценка	450000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр

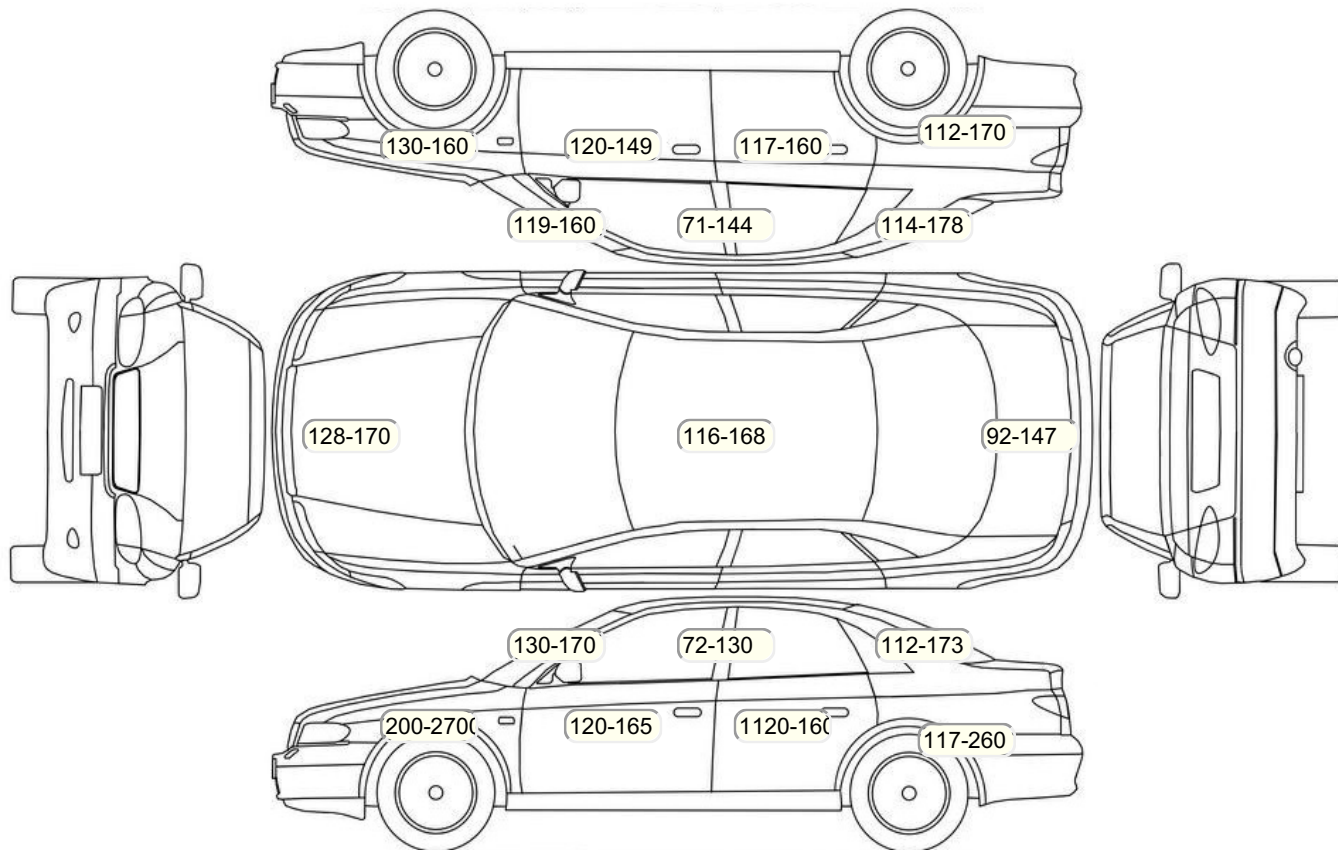

Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крыло заднее левое	Вторичный окрас	НАЧ КОРРОЗИЯ
Крыло переднее левое	Ремонт	

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Прикуриватель и пепельница
- 13 Поддон в багажнике
- 14 Обогрев зеркал
- 15 Бортовой компьютер
- 16 АУХ
- 17 Передние противотуманные фары
- 18 Галогеновые фары
- 19 Электропривод регулировки зеркал
- 20 Центральный замок
- 21 Isofix/LATCH
- 22 Подушка безопасности пассажира
- 23 Подушка безопасности водителя
- 24 Антиблокировочная система (ABS)
- 25 Лобовое стекло с подогревом
- 26 Подогрев передних сидений
- 27 Передний центральный подлокотник
- 28 Мультируль
- 29 Электроподъемники передние
- 30 Электроподъемники задние
- 31 Темный салон
- 32 Датчик света
- 33 Датчик дождя
- 34 Защита картера двигателя
- 35 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1	X			Имеются трещины; Повреждение стекол фар
2			X	
3			X	
4			X	
5		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6		X		Не горят лампы; Не горят лампы
7			X	
8			X	
9			X	
10	X			Трещина; Трещина
11			X	
12			X	
13			X	
14		X		Закисла личинка; Закисла личинка
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16	X			Протерты до дыр; Протерты до дыр
17			X	Панель 2009
18			X	
19			X	
20	X			Проскальзывание сцепление; Педаль сцепления схватывает в самом верху
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27		X		Загрязненность; Загрязненность
28			X	
29			X	
30		X		Сильная продавленность; Сильная продавленность
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	

35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::	

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Надрыв правой подушки; Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Задиры на зеркале цилиндра
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь передней крышки ДВС; Течь передней крышки ДВС
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь насоса ГУР
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
24	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе ремня ГРМ

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	Ремни 2009
4	Количество сохранённых ключей			X	Два ключа; Два ключа

5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
7	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	Следы кипения антифриза под расширительным бачком
3	Шины/колесные диски			X	Шины 04/23
Комментарии, примечания					
Проверил:					Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	Корпус МКПП запотевание
10	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв

					сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе; Имеется коррозия на глушителе
6	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
7	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

1	Проверка рамы а/м (при наличии)			X	
2	Проверка лонжеронов передних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Подрамник сильная коррозия
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Снил левый порог; Снил правый правый; Снил левый порог; Снил правый правый
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу					
Цветков А.И.		Липатов В.В.		Телефон:	Дата:
Подпись:		Подпись:			