


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

12.12.2023

Марка	Hyundai	Модель	Solaris
Год	01/01/2016	Пробег	150526 км
ВИН	Z94CT41CBHR517075	Цвет	Серый
Двигатель	1396 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	28.06.2021/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр

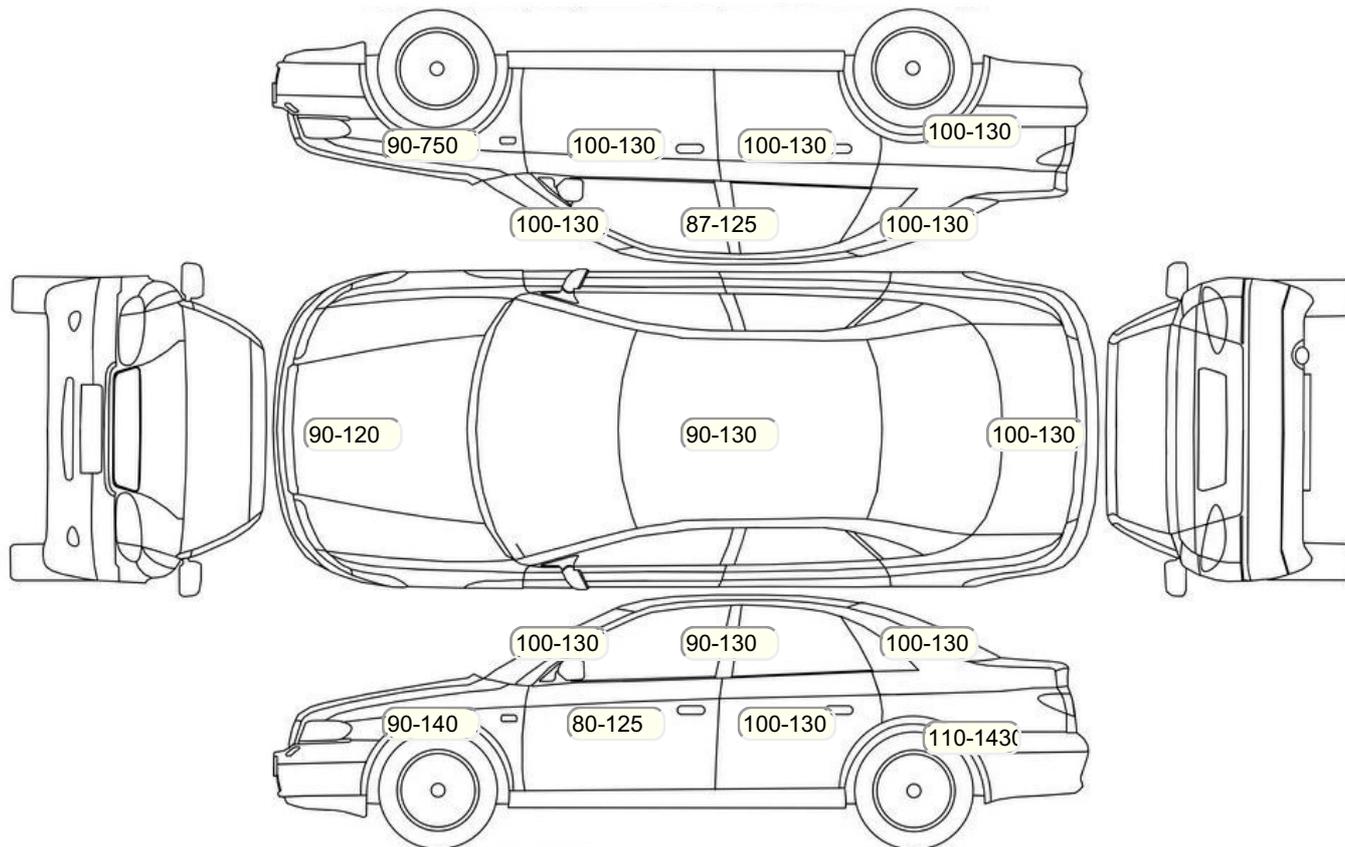

Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Регулировка руля В 1 направлении
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 6 Усилитель руля Гидроусилитель
- 7 Электростеклоподъемники Все
- 8 Тонированные стекла
- 9 Розетка 12 V
- 10 Обогрев зеркал
- 11 Бортовой компьютер
- 12 AUX
- 13 Электрообогрев лобового стекла
- 14 Передние противотуманные фары
- 15 Галогеновые фары
- 16 Центральный замок
- 17 Isofix/LATCH
- 18 Подушка безопасности пассажира
- 19 Подушка безопасности водителя
- 20 Антиблокировочная система (ABS)
- 21 Регулировка сидений водителя по высоте
- 22 Лобовое стекло с подогревом
- 23 USB порт
- 24 Подогрев передних сидений
- 25 Мультируль
- 26 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 27 Темный салон
- 28 Колпаки колёс декоративные
- 29 Индикатор внешней температуры
- 30 Затемненное зеркало заднего вида

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
10		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11		X		Щетка размазывает; Щетка размазывает
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Окунев АС.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
1			X	
2			X	
2			X	
3			X	
7			X	
8			X	
12			X	
13			X	
14			X	Загрязненность; Загрязненность
15			X	
17			X	
18			X	
20			X	
22			X	
23			X	
24			X	
26	X			Повреждена обивка; Прожег; Повреждена обивка; Прожег
27			X	Загрязненность; Загрязненность
28		X		Загрязненность; Загрязненность
29		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Сильная продавленность; Загрязненность
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	Затерты накладки; Затерты накладки
36		X		Потертости; Потертости
37			X	
38			X	
40			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Окунев АС.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
5	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Растрескивание ремней; Растрескивание ремней
6			X	
7			X	

8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС		X		Просадка правой подушки
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	Установлен неоригинальный АКБ; Установлен неоригинальный АКБ
13	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах		X		Рекомендуется провести эндоскопию цилиндров двигателя, возможны задиры.
15	Проверка генератора		X		Шум подшипников
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	Уровень масла в норме; Темный цвет масла; Уровень масла в норме; Темный цвет масла
18	ДВС: Впускной коллектор	X			Трещина впускного коллектора
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Уровень тормозной жидкости в норме; Темный цвет тормозной жидкости
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Масло ГУР темного цвета; Шум ролика приводного ремня
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X		Запотевание крышки ГРМ

Комментарии, примечания

Проверил:	Окунев АС.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:	Окунев АС.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Окунев АС.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм; Установлены неоригинальные колодки
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Окунев АС.
-----------	------------

Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные/барабаны			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
5	Проверка стояночного тормоза			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				
Окунев А.С.				
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	Забит радиатор
4	Шины/колесные диски	X		Резина изношена свыше 80%; Резина изношена свыше 80%
Комментарии, примечания				
Проверил:				
Окунев А.С.				
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		Люфт рулевой рейки
5	АКПП/СВП/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X
9	Тормозные шланги, трубки			X
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X
13	Наличие защиты картера			X
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				
Окунев А.С.				
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Задняя балка (не подрамник)			X
6	Тормозные шланги, трубки		X	Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок
8	Выхлопная система (глушитель)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				
Окунев А.С.				
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X		Замят правый порог
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				
Окунев А.С.				
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Козырев Е.В. Подпись:		Полянский К.М. Подпись:	Телефон:	Дата: