


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

26.03.2024

Марка	Renault	Модель	Logan
Год	01/01/2006	Пробег	223129 км
ВИН	X7LLSRAGH6H024768	Цвет	Серый
Двигатель	1390 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	1	Гарантия до	14.06.2009/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр

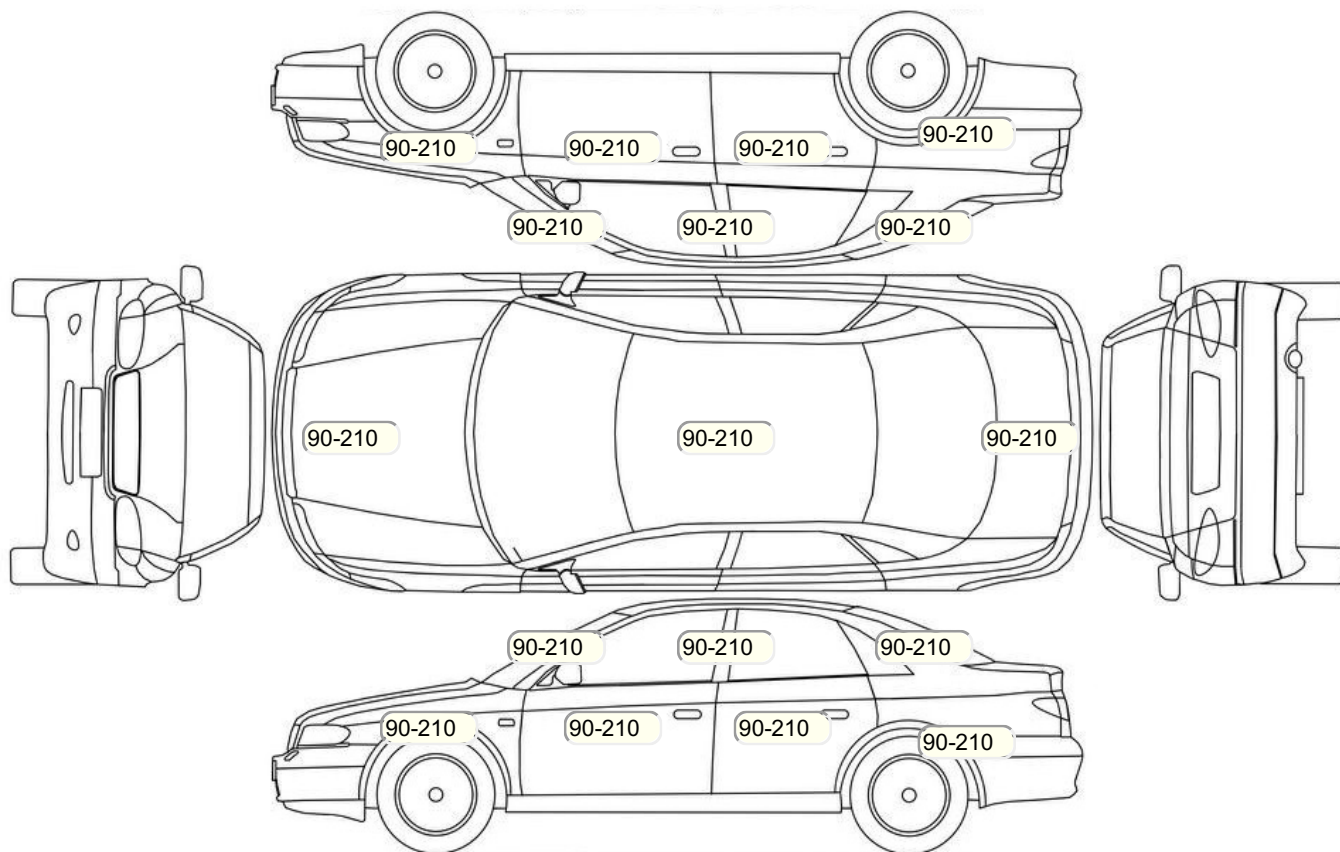

Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Капот		Коррозия
Крыло переднее левое		Коррозия, Отсутствует элемент
Крышка или дверь багажника		Коррозия
Левая задняя стойка		Коррозия
Левая передняя стойка		Коррозия
Порог правый		Коррозия
Правая задняя стойка		Коррозия
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 1
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 5 Динамики 2
- 6 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Регулировка руля по высоте и вылету
- 9 Прикуриватель и пепельница
- 10 Обогрев зеркал
- 11 Галогеновые фары
- 12 Центральный замок
- 13 Замок руля
- 14 Антиблокировочная система (ABS)
- 15 Розетка 220В
- 16 Колпаки колёс декоративные
- 17 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	X			Конденсат/влага в правой фаре; Разбита левая
2			X	
5		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6			X	
7		X		Не горят лампы; Не горят лампы
10	X			Трещина; Сильное повреждение; Трещина; Сильное повреждение
11	X			Повреждена; Повышенный люфт кулис; Повреждена; Повышенный люфт кулис
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1	X			Не работает сигнал
3	X			Не открывается/закрывается вод. дверь
6			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18	X			Плесень
19			X	
20		X		Мягкая педаль сцепления
21		X		Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход
24			X	
27			X	
28			X	
30		X		Загрязненность; Загрязненность
31		X		Загрязненность; Загрязненность
32		X		Загрязненность; Загрязненность
33		X		Загрязненность; Загрязненность
34		X		Загрязненность; Загрязненность
35		X		Загрязненность; Загрязненность
36		X		Загрязненность; Загрязненность
37		X		Загрязненность; Загрязненность
38			X	
39		X		Стерты накладки
40		X		Потертости; Потертости
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
2	X			Замена
3			X	
6			X	
7			X	
8			X	
12			X	
13			X	
14		X		Запотевание заднего сальника коленчатого вала; Темный цвет масла Масляный нагар на внутренних деталях ДВС ,сгнил масляный фильтр,коррозия насоса ГУР
15			X	
16		X		Запотевание прокладки клапанной крышки

17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум; Течь термостата
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат	X			Течь термостата; Течь корпуса термостата
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Требуется замена масла ГУР
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка	X			Течь рулевой рейки
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)

1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			Водительская подушка сработала
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			имеются активные ошибки
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Ошибки лямбды, подушки водителя и блока srs
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска	X			Отсутствуют подушки безопасности в рулевом колесе; Подушки безопасности сработали
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор

Комментарии, примечания

Проверил:	Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Изношены барабаны 90%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор

3	Шины/копесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПередняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги; Люфт правой рулевой тяги; Люфт левого рулевого наконечника; Люфт правого рулевого наконечника
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь поддона КПП; Течь левого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь поддона ДВС
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Порван внутренний левый пыльник переднего ШРУС; Порван внешний левый пыльник переднего ШРУС; Порван внешний правый пыльник переднего ШРУС
Комментарии, примечания					
Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
Комментарии, примечания					
Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Сгнил левый порог; Сгнил правый порог
5	Проверка передней панели кузова	X			Сквозная коррозия, усиление отсутствует
6	Проверка задней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
Комментарии, примечания					
Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Лобастов Г.В. Подпись:		Пронякин Д.Н. Подпись:	Телефон:	Дата: