


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

09.11.2023

Марка	Renault	Модель	Duster
Год	01/01/2016	Пробег	159971 км
ВИН	X7LH5RGA56305511	Цвет	Зеленый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр

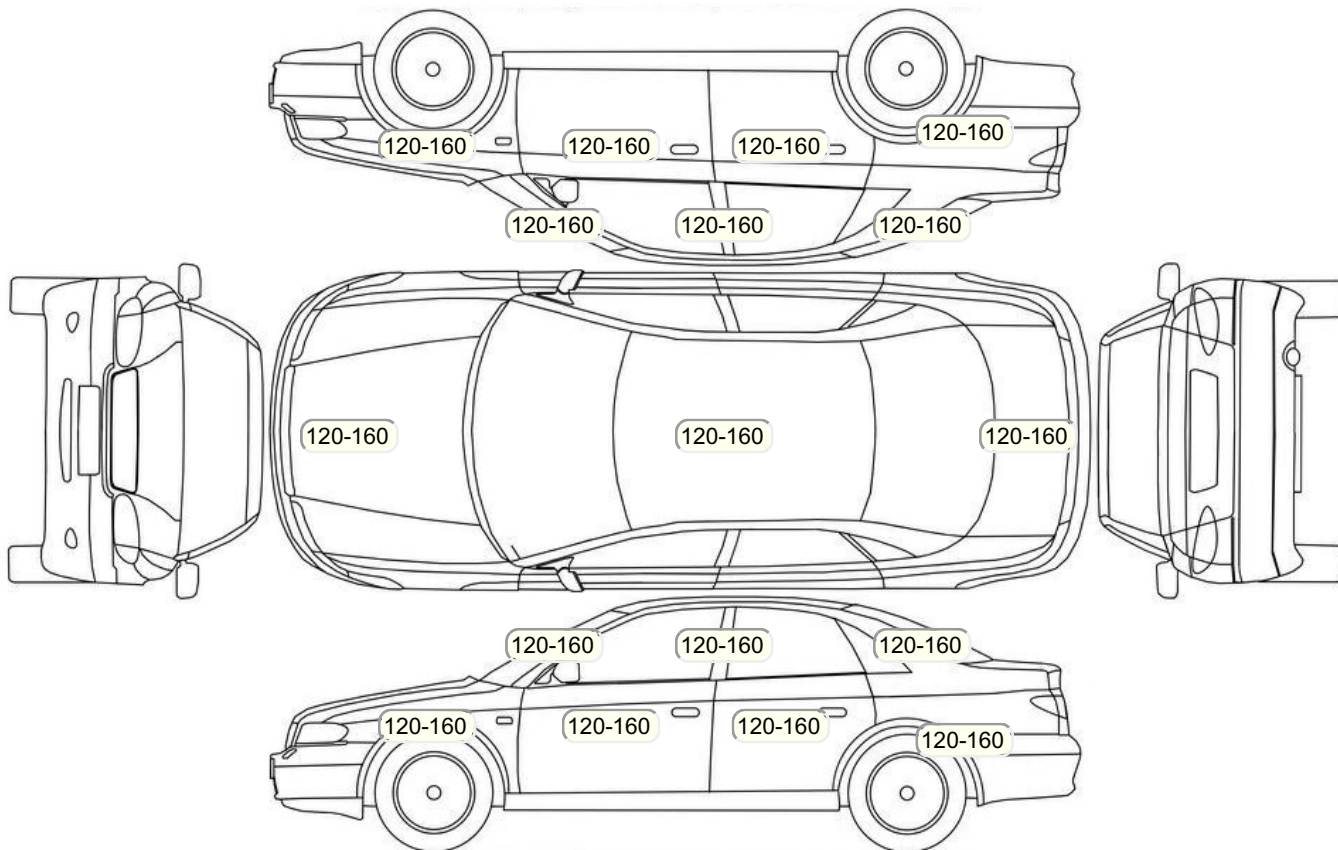

Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 1 направлении
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Передние
- 13 Электронная система парковки Перед + зад
- 14 Бортовой компьютер
- 15 АУХ
- 16 Галогеновые фары
- 17 Электропривод регулировки зеркал
- 18 Центральный замок
- 19 Подушки безопасности боковые задние
- 20 Подушки безопасности боковые
- 21 Подушка безопасности пассажира
- 22 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 23 Подушка безопасности водителя
- 24 Система помощи при спуске
- 25 Система помощи при подъеме
- 26 Антипробуксовочная система
- 27 Антиблокировочная система (ABS)
- 28 Bluetooth
- 29 USB порт
- 30 Подогрев передних сидений
- 31 Мультируль
- 32 Электроподъемники передние
- 33 Электроподъемники задние
- 34 Индикатор внешней температуры
- 35 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5		X		Не горят лампы
6			X	
7			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
13			X	
14		X		Закисла личинка
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ельцова АД.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
1			X	
2			X	
2			X	
3			X	
7			X	
8			X	
12			X	
13			X	
14		X		Загрязненность сильная
15			X	
16	X			Проскальзывание сцепления
17			X	
18			X	
19			X	
20			X	
23		X		Загрязненность
24		X		Отсутствует домкрат
26		X		Сильная продавленность; Загрязненность
27		X		Загрязненность
28			X	Загрязненность
29			X	Загрязненность
30			X	
31		X		Растрескивание
32		X		Растрескивание
33			X	
34		X		Растрескивание
35	X			Повреждена накладка тормозной педали
36	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
38			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ельцова АД.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
5		X		Кристаллизация в ручейках ремня
6			X	
9			X	
10			X	
11			X	
15			X	
16			X	

17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X		Рек замена
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ельцова АД.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ельцова АД.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	Множественные исторические ошибки
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ельцова АД.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ельцова АД.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ельцова АД.
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера	X			Поврежден; Сгнили соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Ельцова АД.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СВТ/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
10	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал	X			Люфт передней крестовины; Трещины/разрыв опоры подвесного подшипника переднего карданного вала
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Ельцова АД.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Ельцова АД.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Замята нижняя часть панели

Комментарии, примечания

Проверил:	Ельцова АД.
Клиент ознакомлен::	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Науменко В.Г. Подпись:		Гучу Т.Н. Подпись:	Телефон:	Дата: