




ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 29.10.2023

Заказчик: Горбачева Ольга Ивановна 16/10/1965
 Контактный телефон: 8 (916) 378-76-14
 Автомобиль: Audi/Q3
 Рег. №: K88000150
 Год выпуска: 2013
 Пробег: 261992
 V.I.N.: WAUZZZ8U1ER040385

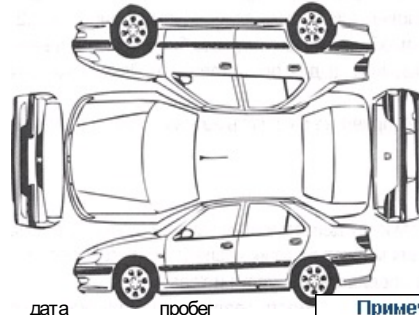

Царапина
Удар

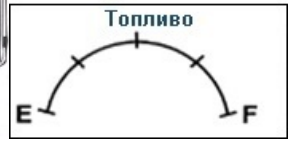

Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег
 Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина; Трещина
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	Не сработал
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Круглов А.В.
Клиент ознакомлен:					Горбачева О.И.
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	

14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Круглов А.В.	
Клиент ознакомлен:				Горбачева О.И.	
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
5	Состояние приводных ремней		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
13	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах			X	Хон хороший, небольшие следы масла в цилиндре, масло и нагар на клапанах. Фото эндоскопа вложены в файлах.
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание передней крышки ДВС. Масло темного цвета.
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки; Запотевание в свечных колодцах
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум

	жидкости/подтекание:				
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
	Запотевание а районе маслозаливной горловины.				
	Проверил:	Круглов А.В.			
	Клиент ознакомлен:	Горбачева О.И.			
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Круглов А.В.			
	Клиент ознакомлен:	Горбачева О.И.			
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Множественные исторические коды неисправностей смотреть во вложении. Также имеются активные коды неисправностей.
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:		Круглов А.В.			
Клиент ознакомлен:		Горбачева О.И.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Круглов А.В.			
Клиент ознакомлен:		Горбачева О.И.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X		Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого; Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Круглов А.В.			
Клиент ознакомлен:		Горбачева О.И.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Круглов А.В.			
Клиент ознакомлен:		Горбачева О.И.			

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание правого сальника КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
10	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера		X		Механические повреждения
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС; Запотевание поддона ДВС
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

	Обильное запотевание в районе переднего редуктора для локализации места течи необходима замывка.

Проверил:

Круглов А.В.

Клиент ознакомлен:

Горбачева О.И.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Запотевают муфта включения полного привода
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Круглов А.В.

Клиент ознакомлен:

Горбачева О.И.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Круглов А.В.
	Клиент ознакомлен:				Горбачева О.И.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

