


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

13.06.2024

Марка	Lifan	Модель	Solano
Год	01/01/2010	Пробег	168292 км
ВИН	X9W214813A0003139	Цвет	Зеленый
Двигатель	1587 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	1	Гарантия до	18.09.2021/Нет
Предварительная оценка	100000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр

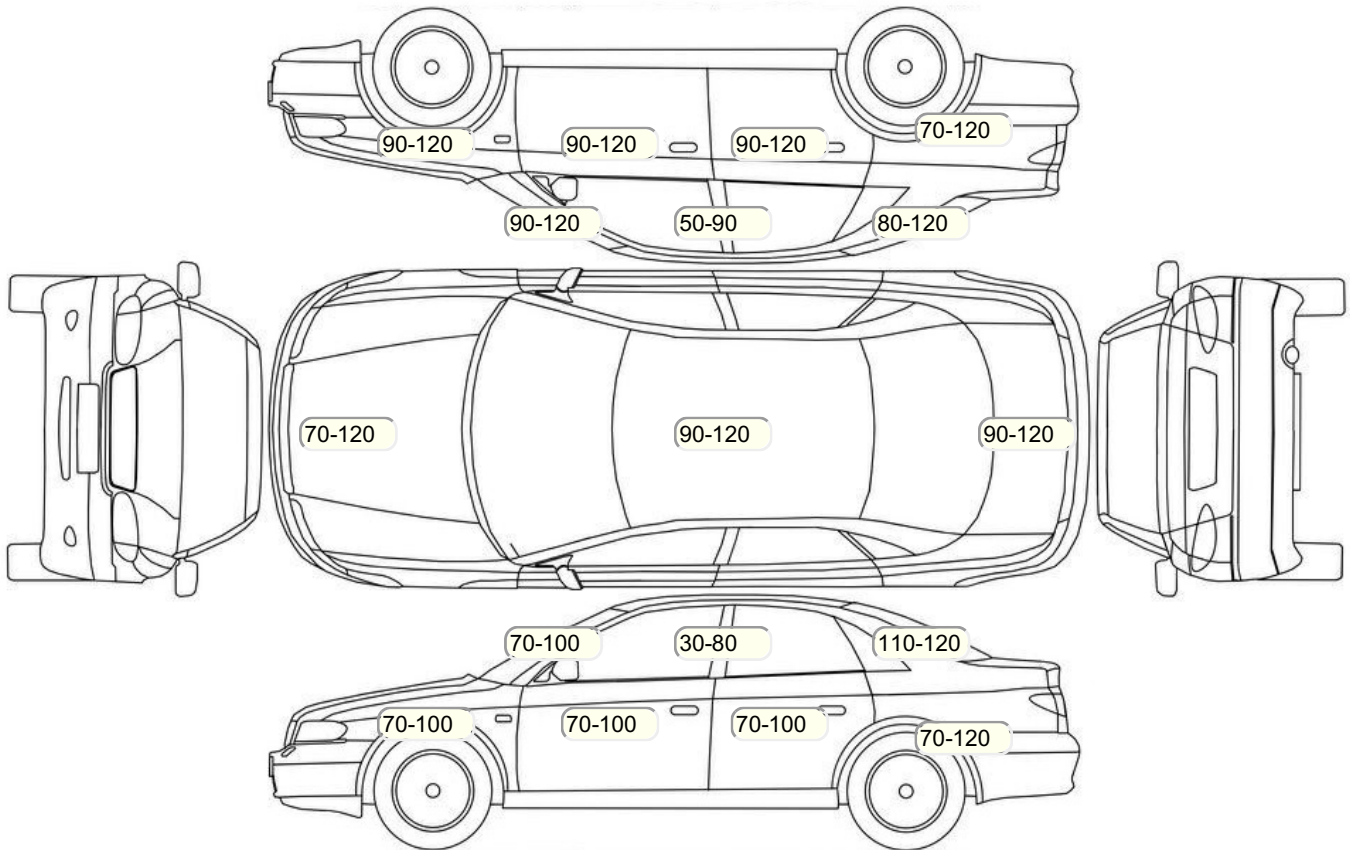

Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Регулировка руля В 2 направлениях
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Система кондиционирования воздуха Без кондиционера
- 5 Усилитель руля Гидроусилитель
- 6 Электростеклоподъемники Все
- 7 Бортовой компьютер
- 8 Галогеновые фары
- 9 Антиблокировочная система (ABS)
- 10 Подогрев передних сидений

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	X			Установлен нештатный ксенон. Затертость поверхности фар
2			X	
3	X			Не горят, конденсат в ПТФ
4			X	
5	X			Не работает
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10	X			Отсутствует зеркало заднего вида и крепеж. Сколы
11	X			Не работает омыватель
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Клещенок Д.А
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5	X			Установлены дополнительные осветительные приборы
6			X	
7			X	
8			X	
9	X			Люфт рулевой колонки
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17	X			Некорректная установка заглушки пассажирской подушки безопасности. Отсутствуют кнопки на центральной консоли
18			X	
19			X	
20	X			Буксует
21		X		Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход
22			X	Нештатная мультимедиа
23			X	
24			X	
25			X	
26	X			Отсутствует лючок бензобака
27	X			Повреждение каркаса пола багажника
28			X	
29			X	
30			X	Чехлы
31			X	Чехлы
32			X	Чехлы
33			X	Чехлы

34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей	X			Износ накладок
40	Состояние рулевого колеса	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание		X		Коррозия топливных трубок; Коррозия креплений бензобака
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Горит ошибка по перегреву ДВС; течь патрубков охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Уровень жидкости ниже минимум; Течь шланга ГУР
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
24	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Сильная коррозия, необходима экспертиза
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия; Имеется коррозия
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
4	Количество сохранённых ключей			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Установлена нештатная кнопка запуска двигателя. Сохраненные Неисправности по блоку двигателя

7	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Коррозия, износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски		X		Коррозия дисков
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Порван пыльник левой рулевой тяги; Течь рулевой рейки
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание левого сальника КПП; Запотевание правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Отсутствуют и повреждены локера
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
10	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)	X			Порваны сайлентблоки балки
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
4	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Сечет гофра; Отгнил крепления, некачественный ремонт
6	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
7	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания				
Проверил:				Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
1	Проверка рамы а/м (при наличие)		X	
2	Проверка лонжеронов передних	X		Замят лонжерон левый; Повреждение в месте крепления панели
3	Проверка лонжеронов задних		X	Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X		Снил левый порог; Снил правый правый; Снил левый порог; Снил правый правый
5	Проверка передней панели кузова	X		Поврежден; Поврежден
6	Проверка задней панели кузова		X	Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
Комментарии, примечания				
Проверил:				Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Жилин А.Ю. Подпись:		Марьякова К.С. Подпись:	Телефон:	Дата: