


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

31.05.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка | Mazda | Модель | 3 |
| Год | 01/01/2010 | Пробег | 205057 км |
| ВИН | JMZBL12Z201220375 | Цвет | Серый |
| Двигатель | 1598 см / Бензин | Коробка передач | механическая коробка |
| Тип кузова | Седан | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 2 |
| Кол-во ключей | 1 | Гарантия до | 01.01.2012/Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр

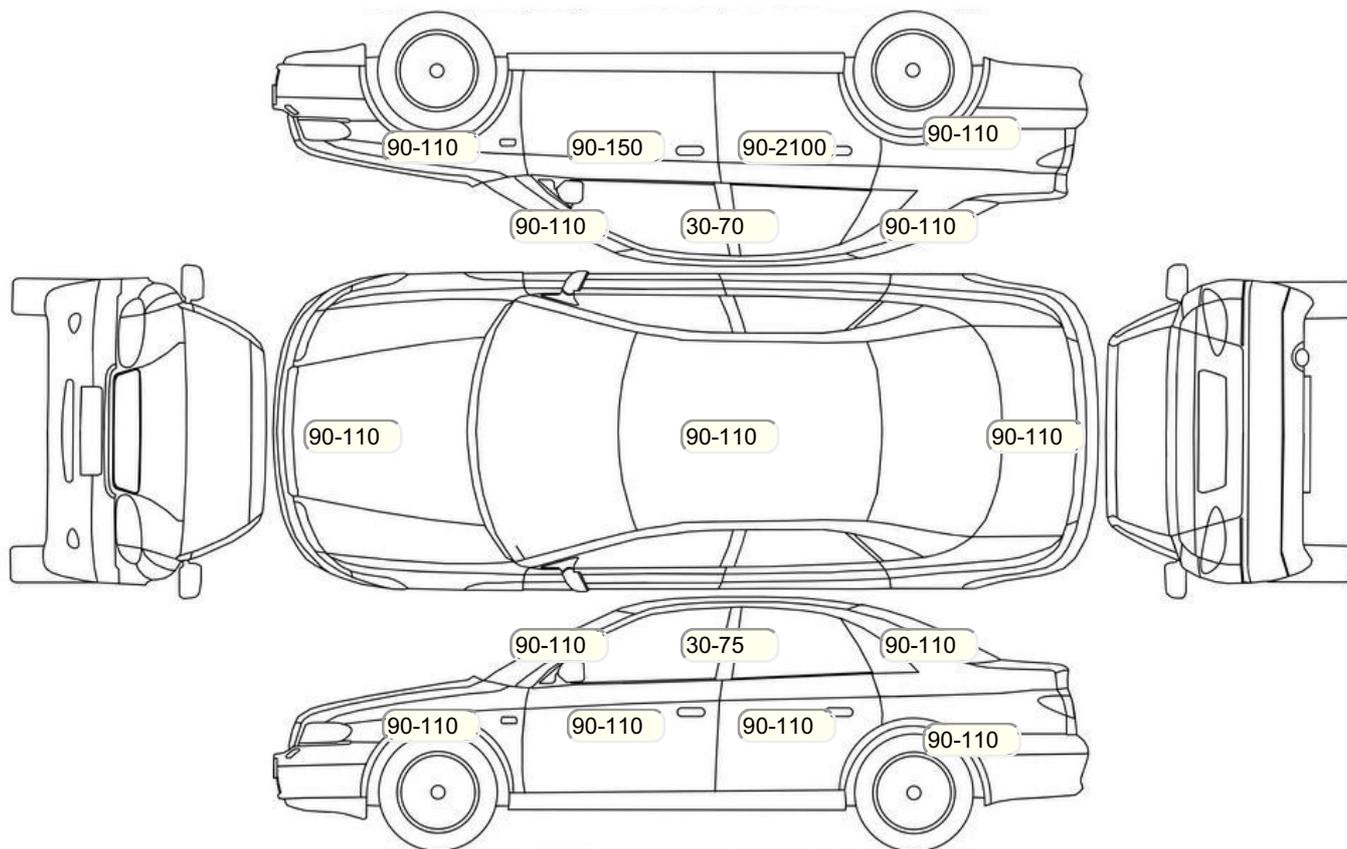

Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| Дверь задняя левая | | Потертость, Царапина |
| Крыло переднее левое | | Коррозия |

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Динамики 6
- 6 Усилитель руля Электроусилитель
- 7 Электростеклоподъемники Все
- 8 Штатная аудиоподготовка
- 9 Розетка 12 V
- 10 Прикуриватель и пепельница
- 11 Омыватель фар
- 12 Обогрев зеркал
- 13 Бортовой компьютер
- 14 АУХ
- 15 Галогеновые фары
- 16 Электропривод регулировки зеркал
- 17 Центральный замок
- 18 Имобилайзер
- 19 Подушки безопасности боковые
- 20 Подушка безопасности пассажира
- 21 Подушка безопасности водителя
- 22 Антипробуксовочная система
- 23 Антиблокировочная система (ABS)
- 24 Мультируль
- 25 Темный салон
- 26 Отделка кожей рычага КПП
- 27 Отделка кожей рулевого колеса

Результаты диагностики

| <p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p> | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | |
| 2 | | | X | |
| 5 | X | | | Не работает |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 10 | X | | | Трещина; Сильное повреждение; Трещина; Сильное повреждение |
| 11 | | | X | |
| 12 | X | | | Не работает мотор омывателя фар; Не работает мотор омывателя фар |
| 14 | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Степанов А.Ю. |
| Клиент ознакомлен: | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | |
| 2 | | | X | |
| 4 | | X | | Не работает ЦЗ с брелока; Не работает ЦЗ с брелока |
| 6 | | X | | Не работает левый плафон Не работает центральный плафон |
| 11 | X | | | Повреждена кнопка стеклоподъемника заднего правого |
| 12 | | | X | |
| 16 | | X | | Загрязнённость |
| 17 | | | X | |
| 18 | | | X | Загрязненность; Загрязненность |
| 19 | | | X | |
| 20 | | | X | |
| 21 | | X | | Обслужить механизмы |
| 22 | X | | | Не работают кнопки; Не работает левый сектор мульти руля |
| 24 | | | X | |
| 26 | | | X | |
| 27 | | X | | Коррозия в ниши под запасным колесом |
| 28 | | | X | |
| 30 | | X | | Сильная продавленность; Потертость, замятость Пятна грязи |
| 31 | | X | | Сильная продавленность; Потертость, замятость Пятна грязи |
| 32 | | X | | Потертость, замятость Пятна грязи |
| 33 | | X | | Потертость, замятость Пятна грязи |
| 34 | | | X | |
| 35 | | | X | |
| 36 | | | X | |
| 37 | | | X | |
| 38 | | | X | |
| 39 | | X | | Стерты накладки; Стерты накладки |
| 40 | | X | | Потертости; Царапины; Потертости; Царапины |
| 41 | | | X | |
| 42 | | | X | |
| 43 | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Степанов А.Ю. |
| Клиент ознакомлен: | | | | |
| Проверка под капотом | | | | |
| 2 | | X | | Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня |
| 3 | | X | | Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок |
| 5 | | | X | |
| 6 | | X | | Просадка правой подушки |
| 7 | | | X | |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 12 | Проверка генератора | | X | | Шум подшипников |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | ДВС/уровень/качество масла/подтекание | X | | | Уровень мала ниже минимальной отметки; Уровень мала ниже минимальной отметки |
| 15 | ДВС: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | X | | | Уровень жидкости ниже минимум |
| 23 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка | X | | | Люфт рулевой рейки |
| 25 | Ремень/цель ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|---------------|
| Проверил: | Степанов А.Ю. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|---------------|
| Проверил: | Степанов А.Ю. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| 1 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 2 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 5 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 6 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | X | | | Пробег на комбинации приборов не соответствует действительному Ошибки в работе двс Неисправность в цепи датчика кислорода, неисправность в цепи датчика детонации Горит ЧЕК неисправность ДВС |
| 7 | Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 8 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор | X | | | Вырезан катализатор; На датчике кислорода установлена "обманка" |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|---------------|
| Проверил: | Степанов А.Ю. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | X | | | Остаток тормозной накладки 3мм или меньше |
| 3 | Диски тормозные | | X | | Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|---------------|
| Проверил: | Степанов А.Ю. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | X | | Остаток тормозной накладки 4мм или менее |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | X | | Износ |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | X | | Обслужить механизмы |

Комментарии, примечания

| | |
|-----------|---------------|
| Проверил: | Степанов А.Ю. |
|-----------|---------------|

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|--|--|
| Клиент ознакомлен: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | X | | | Сняли соты радиатора; Сняли соты радиатора |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | X | X | | Забит радиатор; Забит радиатор |
| 3 | Шины/колесные диски | X | X | | Износ резины свыше 60%; Износ резины свыше 60% |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | X | | | Люфт шаровой опоры правой |
| 2 | Стабилизатор/Стойки/втулки | X | | | Стойка стабилизатора правая/левая люфт |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | X | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | X | | | Люфт рулевой рейки |
| 5 | АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание | X | | X | |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | X | | X | |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | X | X | | Повреждения по пыльникам |
| 8 | Наличие защиты картера | X | | X | |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | X | | | Течь переднего сальника коленвала; Течь переднего сальника коленвала |
| 11 | Кardanные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы | X | | | Люфт переднего левого ШРУС; Люфт переднего правого ШРУС |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть | | | | | |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | X | | | Износ повреждение сайлентблоков продольных, верхних, нижних рычагов Коррозия подрамника |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | X | | X | |
| 4 | Стабилизатор/Стойки/втулки | X | | X | |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | X | | | Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП | | | | | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | X | X | | Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне Коррозия на чашках передней подвески |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | X | X | | Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | X | | X | |
| 5 | Проверка передней панели кузова | X | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | X | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------|-------|--|
| Срок действия акта: | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу | | | | |
| Вашенко Д.А. Подпись: | Грибова К.В. Подпись: | Телефон: | Дата: | |