


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

11.06.2024

Марка	BMW	Модель	3 серии Gran Turismo
Год	01/01/2013	Пробег	128000 км
ВИН	WBA3Z71080D243622	Цвет	Черный
Двигатель	1997 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Лифтбек	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка	2110000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр

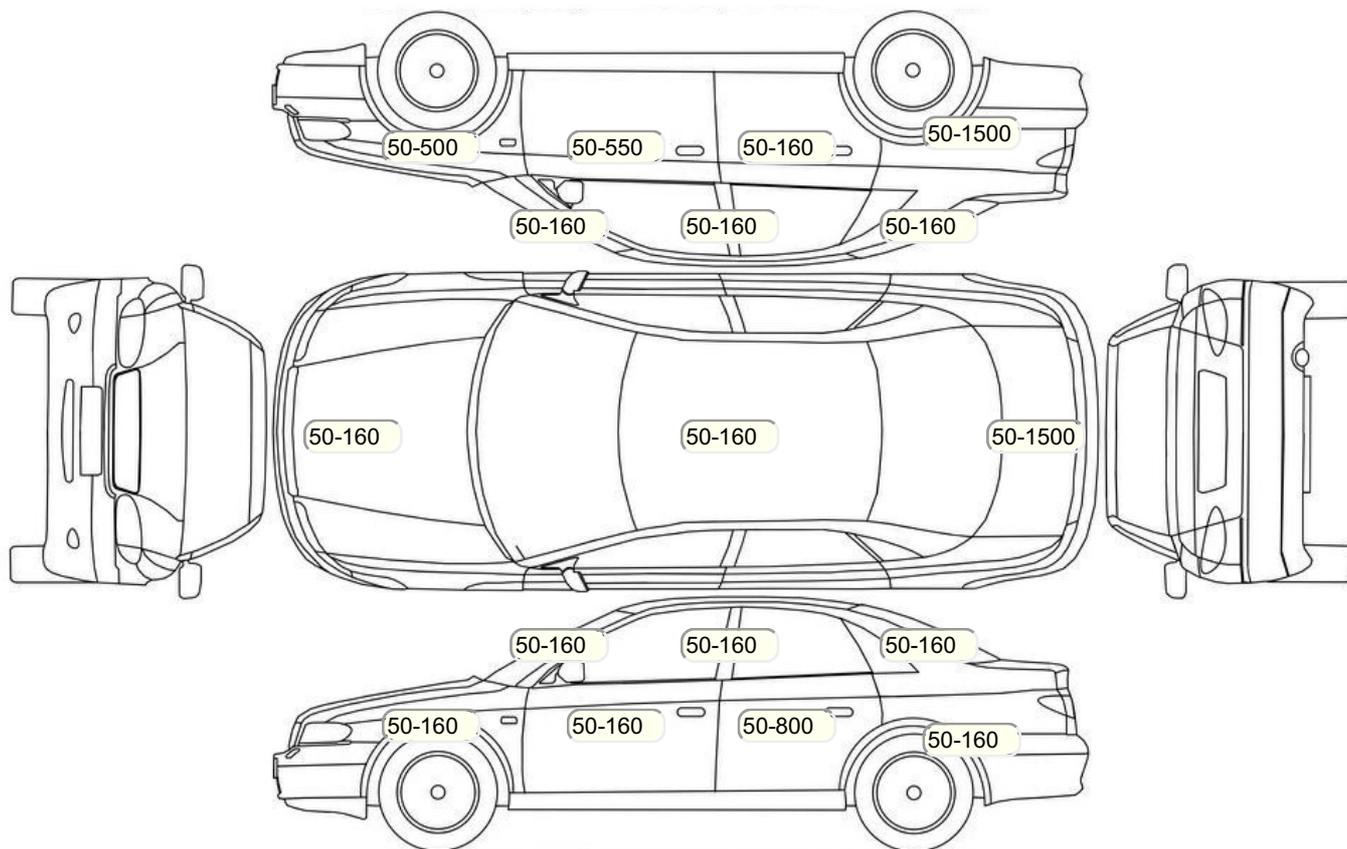

Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	x	x
Капот		Царапина

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Тонированные стекла
- 10 Розетка 12 V
- 11 Прикуриватель и пепельница
- 12 Омыватель фар
- 13 Бортовой компьютер
- 14 АУХ
- 15 Электропривод регулировки зеркал
- 16 Центральный замок
- 17 ESP
- 18 Подушки безопасности боковые
- 19 Подушка безопасности пассажира
- 20 Подушка безопасности водителя
- 21 Парктроник
- 22 Система курсовой устойчивости
- 23 Антипробуксовочная система
- 24 Антиблокировочная система (ABS)
- 25 Электропривод крышки багажника
- 26 Система старт-стоп
- 27 Парктроник задний
- 28 Запуск двигателя с кнопки
- 29 USB порт
- 30 Подогрев передних сидений
- 31 Обогрев рулевого колеса
- 32 Мультируль
- 33 Отделка кожей рулевого колеса
- 34 Накладки на пороги
- 35 Датчик света
- 36 Датчик дождя
- 37 Спойлер на багажнике

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
2			X	
3			X	
5			X	
9			X	
12			X	
16		X		Загрязненность сильная
17			X	Потертости
18			X	Загрязненность
19			X	Недостаточно холодит
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	Потертость, замятость; Загрязненность
31			X	Потертость, замятость; Загрязненность
32			X	Потертость, замятость; Загрязненность
33			X	Потертость, замятость; Загрязненность
34			X	Загрязненность
35			X	Загрязненность
36			X	Загрязненность
37			X	Загрязненность
38			X	Загрязненность
39			X	
40		X		Потертости
42			X	
43			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
1		X		Загрязнен
2			X	
3			X	
6		X		Просадка левой подушки; Просадка правой подушки
7		X		Просадка подушки КПП нижняя
8			X	

11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)	X			Отсутствует табличка на стойке; Не читается табличка на стойке
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X		Загрязнен радиатор кондиционера; Загрязнен фильтр салона
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора правого
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Максимов МВ.					

Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X	
4	Шины/колесные диски	X		Резина изношена свыше 80%

Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание		X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)		X	
8	Тормозные шланги, трубки		X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X		повреждены защиты,
12	Наличие защиты картера		X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X	
15	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X	

Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X	
5	Тормозные шланги, трубки		X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
7	Выхлопная система (глушитель)		X	
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины		X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X	

Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X	
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова		X	

Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Семькин А.П. Подпись:		Хасянов Р.Р. Подпись:	Телефон:	Дата: