


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

30.06.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Tiguan
Год	01/01/2018	Пробег	209609 км
ВИН	XLV8ZZZ5NZJG223506	Цвет	Синий
Двигатель	1984 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр

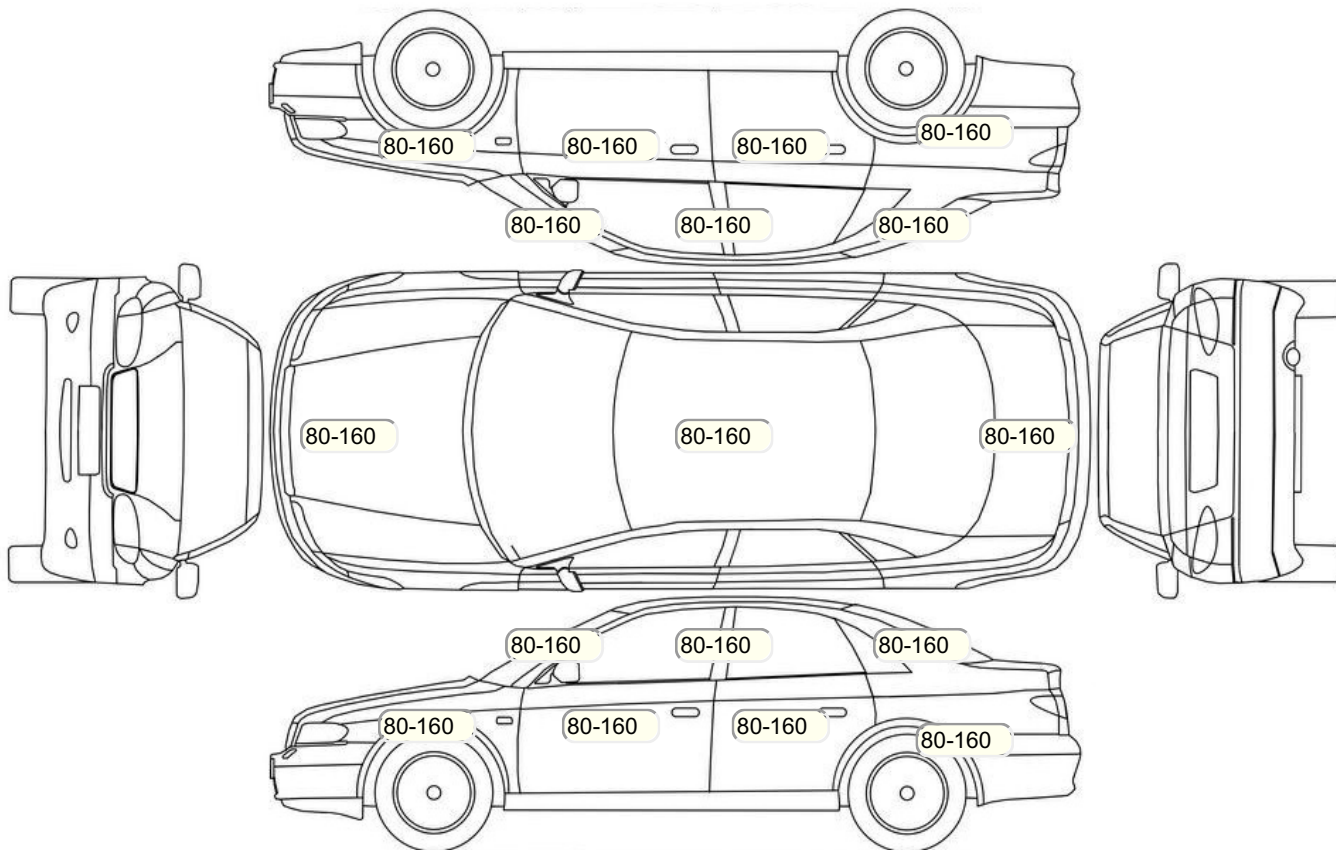

Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Система кондиционирования воздуха Климат (3 зоны)
- 6 Усилитель руля Электроусилитель
- 7 Электростеклоподъемники Все
- 8 Тонированные стекла
- 9 Омыватель фар
- 10 Обогрев зеркал
- 11 Бортовой компьютер
- 12 Светодиодные фары
- 13 Электропривод регулировки зеркал
- 14 Центральный замок
- 15 Isofix/LATCH
- 16 ESP
- 17 Подушки безопасности боковые
- 18 Подушка безопасности пассажира
- 19 Подушка безопасности водителя
- 20 Парктроник
- 21 Антипробуксовочная система
- 22 Антиблокировочная система (ABS)
- 23 Электропривод крышки багажника
- 24 Парктроник передний
- 25 Парктроник задний
- 26 Камера заднего вида
- 27 Bluetooth
- 28 Подогрев задних сидений
- 29 Подогрев передних сидений
- 30 Передний центральный подлокотник
- 31 Мультируль
- 32 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 33 Темный салон
- 34 Отделка кожей рулевого колеса
- 35 Индикатор внешней температуры
- 36 Датчик света
- 37 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
8			X	
11			X	
12			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18		X		Повреждение
19			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30		X		Загрязненность; Загрязненность
31		X		Загрязненность; Загрязненность
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39		X		Стерты накладки
40		X		Затерт
42			X	
Комментарии, примечания				

Проверил:				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	Установлен неоригинальный АКБ; Установлен неоригинальный АКБ
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	Установлен неоригинальный турбокомпрессор
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Сильное запотевание верхней крышки цепи Шум в моторном отсеке. Требуется дополнительная диагностика Следы ремонта турбокомпрессора.ось вестейта приварена
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей	X			Второй ключ не предоставлен
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X		Ошибки в истории
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%

4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X		Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой опоры правой
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СВТ/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание поддона КПП
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
15	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Аспанов З.Ш. Подпись:		Козак Я.М. Подпись:	Телефон:	Дата: