


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

14.06.2024

Марка	Opel	Модель	Astra
Год	01/01/2011	Пробег	195884 км
ВИН	XJFPD6DD9B3020548	Цвет	Черный
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	03.06.2014/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр

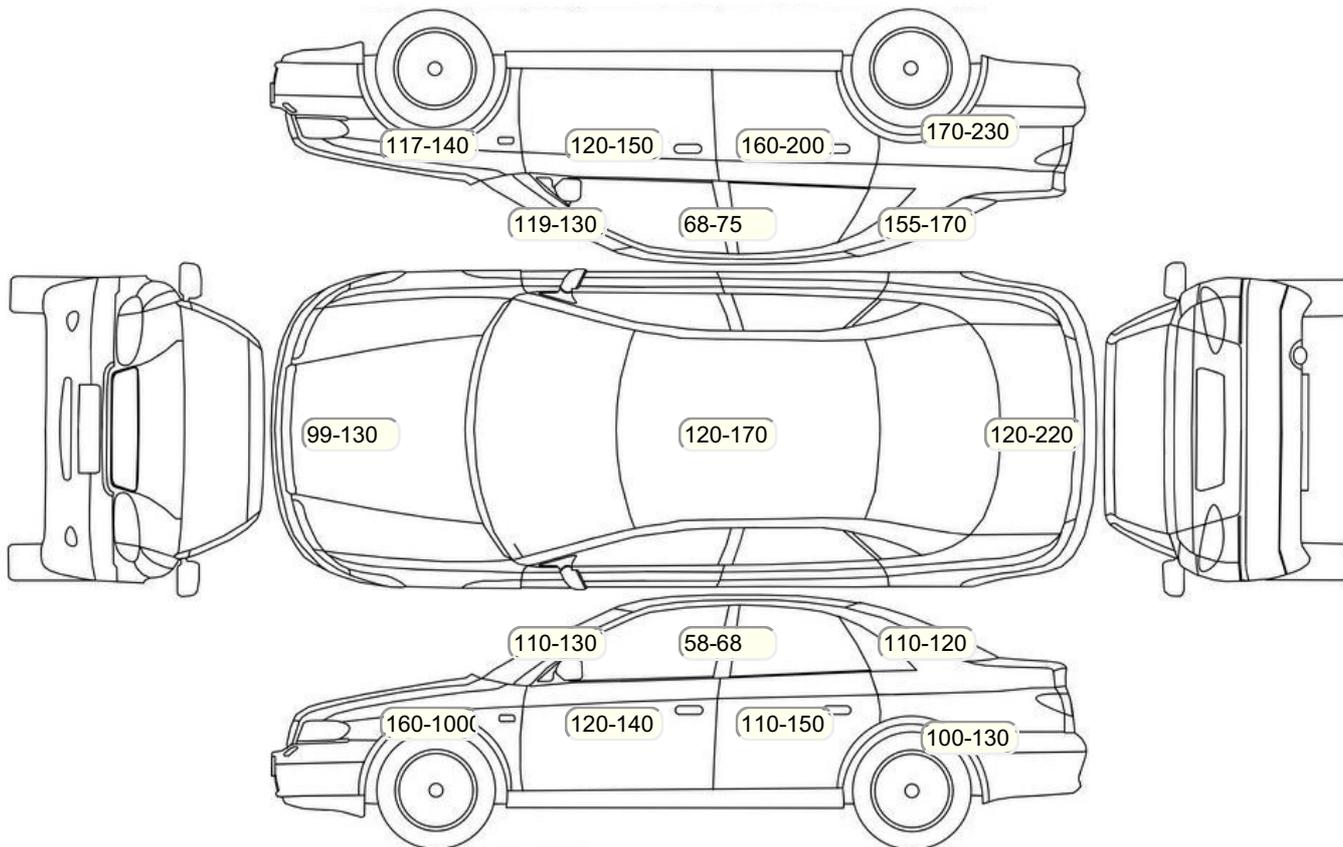

Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Обогрев зеркал
- 3 AUX
- 4 Галогеновые фары
- 5 Подушка безопасности пассажира
- 6 Подушка безопасности водителя
- 7 Система курсовой устойчивости
- 8 Антиблокировочная система (ABS)
- 9 Камера заднего вида
- 10 Bluetooth
- 11 USB порт
- 12 Мультируль

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
9			X	
10	X			Трещина; Сильное повреждение; Трещина; Сильное повреждение
11			X	
13			X	
14	X			Неисправен замок; Неисправен замок
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Ошибка в работе обогревателя смотреть отчет диагностики
3			X	
4			X	
6			X	
11			X	
12			X	
16			X	Загрязнённость
17			X	
18			X	
19			X	
20			X	
21			X	
22		X		Не штатное головное устройство Правый сектор управление аудиосистемой не работает
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, заматость Чехлы
31		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, заматость Чехлы
32			X	Потертость, заматость; Загрязненность; Чехлы
33			X	Потертость, заматость; Загрязненность; Чехлы
34			X	Загрязненность; Загрязненность
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41			X	
42			X	
43			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.

Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
2	Состояние приводных ремней		X	
3	Состояние топливной системы/подтекание		X	Коррозия горловины топливного бака
5	Катушки зажигания		X	
6	Состояние подушек ДВС		X	
7	Состояние подушек КПП		X	
8	Состояние АКБ		X	
12	Проверка генератора		X	Повышенный заряд
13	Проверка стартера		X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X	Запах жженого масла; Запах жженого масла
15	ДВС: Впускной коллектор		X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X	Запотевание патрубков охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				
				Степанов АЮ.
Клиент ознакомлен::				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
Комментарии, примечания				
Проверил:				
				Степанов АЮ.
Клиент ознакомлен::				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X	Имеются активные ошибки; Ошибка по подушки водителя смотреть отчет диагностики
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X		Ошибки в блоках управления смотреть отчет диагностики
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X		Вырезан катализатор; Поврежден выпускной коллектор
Комментарии, примечания				
Проверил:				
				Степанов АЮ.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные		X	Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные	X		Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				
				Степанов АЮ.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные		X	
3	Диски тормозные/барабаны		X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X		Лопнула пружина левая; Износ коррозия правой пружины
5	Проверка стояночного тормоза		X	
Комментарии, примечания				

Проверил:		Степанов АЮ			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%; Резина изношена свыше 80%
Комментарии, примечания					
Проверил:		Степанов АЮ.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Левая стойка люфт
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС; Течь поддона ДВС
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Люфт переднего левого ШРУС
Комментарии, примечания					
Проверил:		Степанов АЮ.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Посторонний шум, дребезг от глушителя; Сечет гофра; Не штатный выпускной коллектор, катализатор удален
Комментарии, примечания					
Проверил:		Степанов АЮ.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Степанов АЮ.			
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Киреев Т.У. Подпись:		Шарнин И.В. Подпись:	Телефон:	Дата: