


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

11.06.2024

Марка	Suzuki	Модель	Grand Vitara
Год	01/01/2005	Пробег	254989 км
ВИН	JSAJTD54V00108890	Цвет	Синий
Двигатель	1995 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	6
Кол-во ключей	2	Гарантия до	20.04.2024/Нет
Предварительная оценка	700000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр

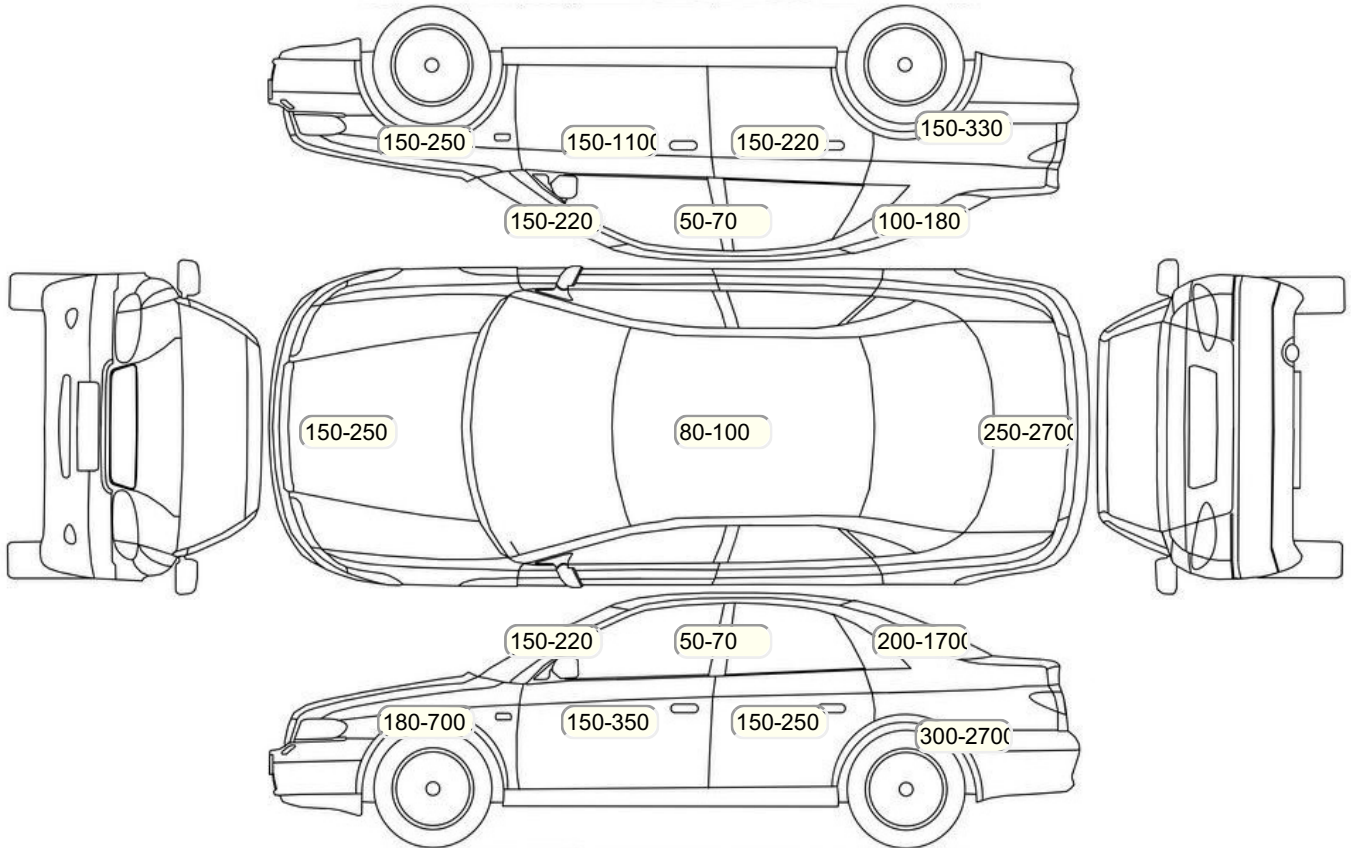

Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x
Бампер передний	x	x
Дверь передняя правая		Коррозия, Многочисленные сколы, Скол
Капот		Вмятина, Многочисленные сколы, Скол
Крыло заднее левое		Скол
Крыло переднее левое		Скол

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Тонированные стекла
- 13 Розетка 12 V
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Обогрев зеркал
- 17 Бортовой компьютер
- 18 Передние противотуманные фары
- 19 Галогеновые фары
- 20 Центральный замок
- 21 Блокировка задних дверей
- 22 Противовзломная сигнализация
- 23 Имобилайзер
- 24 Подушка безопасности пассажира
- 25 Подушка безопасности водителя
- 26 Антиблокировочная система (ABS)
- 27 Регулировка сидений водителя по высоте
- 28 Камера заднего вида
- 29 Подогрев передних сидений
- 30 Передний центральный подлокотник
- 31 Фаркоп
- 32 Мультируль
- 33 Регулировка передних по высоте
- 34 Электроподъемники передние
- 35 Электроподъемники задние
- 36 Темный салон
- 37 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 38 Отделка кожей рычага КПП
- 39 Отделка кожей рулевого колеса
- 40 Лакокрасочное покрытие металлик
- 41 Декоративные молдинги
- 42 Индикатор внешней температуры
- 43 Защита картера двигателя
- 44 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4	X			Поврежден датчик; Поврежден датчик
5			X	
6			X	
7			X	
10			X	
11			X	
13		X		Щетка мажет; Не работает омыватель стекла
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
9			X	
11			X	
12		X		Не работает подогрев зеркал; Не работает подогрев зеркал
16			X	
17			X	
18			X	
19	X			Не работает АС; Отсутствует фреон
20			X	
21			X	
22		X		Не работает блок конопок на рулевом колесе; Не работает блок конопок на рулевом колесе
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35		X		Растрескивание; Повреждение
36			X	
37			X	
38			X	
39		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41			X	
43			X	
44			X	
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.

Клиент ознакомлен::		Проверка под капотом			
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Растрескивание ремней; Посторонний шум от приводного ролика(ов); Растрескивание ремней
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС; Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Запотевание шланга ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка		X		Запотевание рулевой рейки
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор		X		Запотевание рулевого редуктора
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
4	Количество сохранённых ключей			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
7	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Передние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные передние		X	
3	Диски тормозные		X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	Запотевание амортизатора левого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Задние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные задние		X	
3	Диски тормозные/барабаны		X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого; Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза		X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	Отсутствует рубашка радиатора в нижней части; Отсутствует рубашка радиатора в нижней части
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	Забит радиатор; Забит радиатор
3	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X	Запотевание рулевой рейки; Запотевание рулевого редуктора
5	Коробка переключения передач		X	Запотевание поддона КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание		X	Запотевание хвостовика
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)		X	
8	Тормозные шланги, трубки		X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X		Порваны пыльники; Порваны пыльники
12	Наличие защиты картера		X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
15	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X		Вырезан катализатор; Прогорел коллектор
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X	Запотевание сальника левой оси; Запотевание сальника правой оси
5	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Выхлопная система (глушитель)	X		Прогорел глушитель; Прогорела прокладка глушителя; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Прогорел глушитель; Прогорела прокладка глушителя; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
8	Задний карданный вал и крестовины/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний		X	

	карданный вал				
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Установлен фаркоп
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Королев П.Ю. Подпись:		Матюш К.И. Подпись:		Телефон:	Дата: