


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

28.06.2024

Марка	Subaru	Модель	Impreza
Год	01/01/2007	Пробег	258499 км
ВИН	JF1GD9LF37G075614	Цвет	Черный
Двигатель	1994 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	полный привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	6
Кол-во ключей	2	Гарантия до	27.06.2024/Нет
Предварительная оценка	300000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр

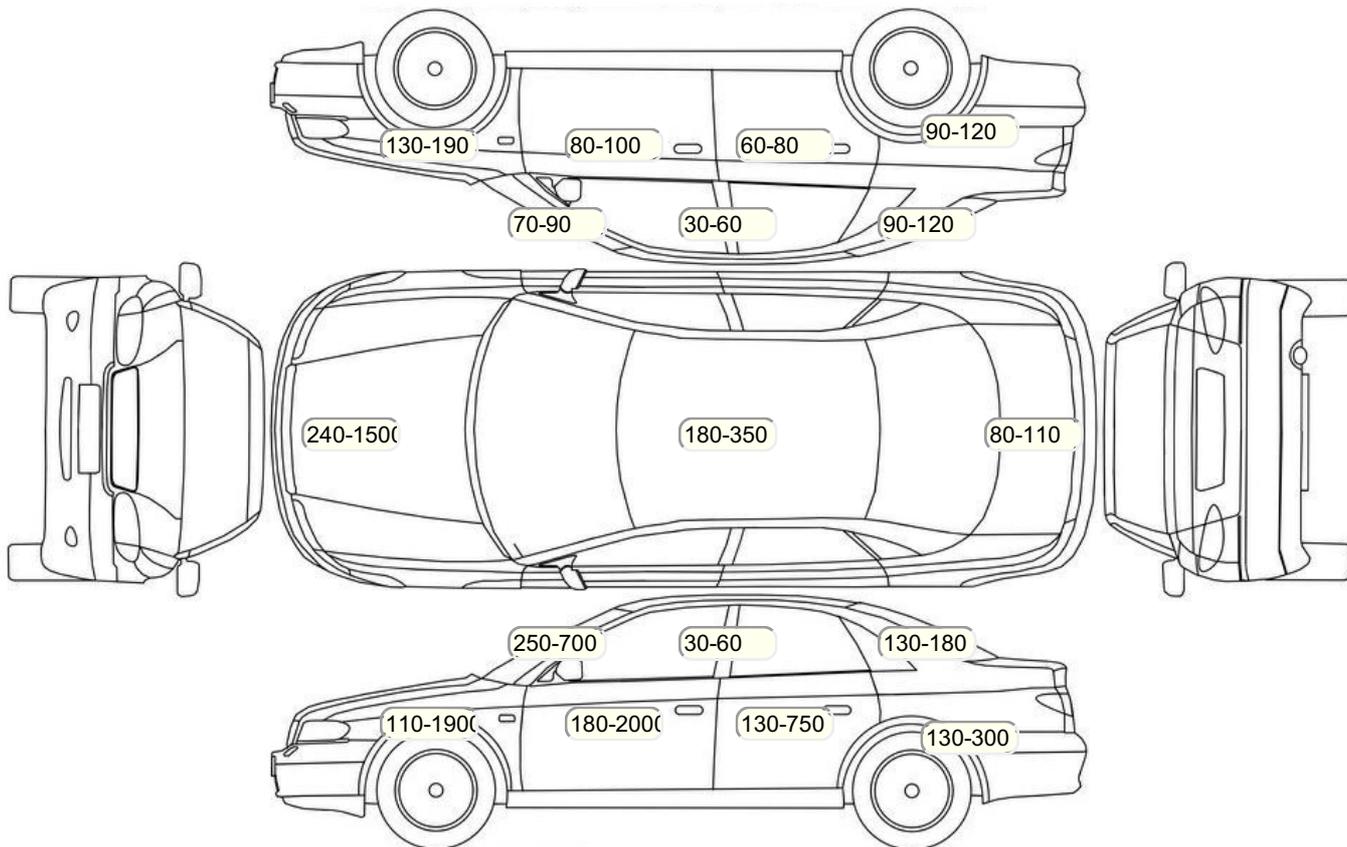

Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 6 Динамики 6
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Штатная аудиоподготовка
- 11 Тонированные стекла
- 12 Прикуриватель и пепельница
- 13 Поддон в багажнике
- 14 Бортовой компьютер
- 15 Передние противотуманные фары
- 16 Галогеновые фары
- 17 Электропривод регулировки зеркал
- 18 Центральный замок
- 19 Подушка безопасности пассажира
- 20 Подушка безопасности водителя
- 21 Система помощи при спуске
- 22 Антиблокировочная система (ABS)
- 23 Передний центральный подлокотник
- 24 Электроподъемники передние
- 25 Электроподъемники задние
- 26 Темный салон
- 27 Защита картера двигателя
- 28 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	X			Не горит передний левый габарит; Не горит передний правый габарит
2			X	
3	X			Не горит передняя левая противотуманка; Сплавление левая
4			X	
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	X			Установлены нештатные фонари. Не работает часть диодов левого
7			X	
8			X	
9			X	
10	X			Трещина лобового стекла
11			X	
12			X	
13			X	
14	X			Не работают вставки замков водительской двери и крышки багажника
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17		X		Царапины; Потеря цвета, выгорело покрытие
18			X	
19	X			Не работает АС; Отсутствует фреон
20		X		Тугая педаль сцепления
21		X		Увеличенный свободный ход
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30		X		Потёртости
31			X	
				Состояние обивки сидений: Заднее левое

32	сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса	X			Отсутствует подушка безопасности; Нештатное рулевое колесо
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП	X			Установлена нештатная кулиса
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега		X		Несоответствие пробега на щитке приборов с блоком двигателя (134)
45	Запуск двигателя			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Брушлунов Н.С.
Клиент ознакомлен::	

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Уровень мала ниже минимальной отметки; Стук в цилиндро-поршневой группе. Установлен нештатный расширительный бачок системы охлаждения. Запотевания по передним крышкам двигателя
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Запотевание бачка ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Брушлунов Н.С.
Клиент ознакомлен::	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Механическое повреждение номера, возможна экспертиза
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		Имеются исторические ошибки
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; Отсутствуют подушки безопасности; Подушки безопасности сработали
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			имеются активные ошибки; Не работают преднатяжители ремней безопасности
4	Количество сохранённых ключей			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
7	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска	X			Отсутствуют подушки безопасности в рулевом колесе; Подушки безопасности сработали
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор; Имеются активные ошибки по ДВС
9	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора левого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	Установлены неоригинальные пружины
5	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости	X			Заклинил цилиндр суппорта левый
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски		X		Износ резины свыше 60%
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Течь рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание поддона КПП; Запотевание левого сальника КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	

7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки	X			Коррозия трубок
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
10	Передняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание переднего сальника коленвала
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор

Комментарии, примечания

Проверил:	Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Расстрескивание сайлентблоков
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание сальника правой оси
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние		X		Коррозия стабилизатора
7	Выхлопная система (глушитель)	X			Сварены нештатные части
8	Задний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и задний карданный вал	X			Люфт задней крестовины; Люфт передней крестовины
9	Задние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

1	Проверка рамы а/м (при наличии)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних	X			Сгнил левый лонжерон; Сгнил правый лонжерон; Коррозия подрамника
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется замятости днища

Комментарии, примечания

Проверил:	Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Цветков А.И. Подпись:	Трубенева С.Н. Подпись:		Телефон:	Дата: